

Manual for use

Item number: 28032

CE



Please read this manual carefully before using.



Technical specification

Item	Cordless angle grinder
Max. wheel diameter	115mm
Speed without load	8000min ⁻¹
Max. battery voltage	20V
Spindle thread size	M14
Max. thickness of cut material	15mm
Weight without battery	1,6kg
Protection marking	IPX0
Sound pressure level, uncertainty K	LpA= 76,67dB(A), K= 3dB(A)
Sound power level, uncertainty K	LwA= 87,67dB(A), K= 3dB(A)
Vibration during surface grinding	a _{h,AG} = 5,324m/s ² ; K= 1,5m/s ²

Components and controls



- 1) Spindle rotation lock button for tool change
- 2) Handle
- 3) Battery release button
- 4) Button for checking the battery charge level with leds
- 5) Trigger
- 6) Button for unlocking the operating switch
- 7) Engine vents
- 8) Front handle
- 9) Protective cover
- 10) Washer with disc clamping nut
- 11) Lever of the quick-release mechanism of the protective cover

Manual for battery treatment

- Depending on the characteristics of the lithium battery, it is important to check the charge level after 3 months. If the charge level is low, you need to ensure the battery charge.
- If you leave the battery pack for a long time without charging, the charge level may drop to a very low level or the battery pack may discharge completely. In this case the battery may be damaged.
- After the battery pack is fully charged, it can be left unused for a long time. It is generally recommended to check the battery at least every 3 months.
- When using the cordless tools with batteries, please remember to charge the battery in time after use. Otherwise, the battery will be easily damaged.

Charging the battery

APPROXIMATE CHARGE TIMES WITH CHARGERS	
4000 mAh	
4 A quick charger (28086)	55 min.
2,4 A quick charger (28085)	90 min.
2000 mAh	
4 A quick charger (28086)	30 min.
2,4 A quick charger (28085)	40 min.

WARNING

Before preparing and using the cordless tool for use, read the entire instruction manual and keep it with the product so that the operator can familiarize himself with it.

If you lend or sell the product to anyone, enclose this instruction manual with it. Avoid damaging this manual. The manufacturer is not liable for damages or injuries caused by using the device, which is in conflict with these instructions. Before using the appliance, familiarize yourself with all its controls and components, as well as how to switch off the appliance, so that you can switch it off immediately in the event of a dangerous situation. Before use, check that all components are securely fastened and that any part of the device, such as the safety guards, is not damaged, incorrectly installed or missing in place. This also applies to the charger and its power cord. If the cordless tool, battery or charger is damaged or incomplete, do not use it and have it repaired or replaced with original parts.

To check the battery charge level, press the button on the battery and, if necessary, charge the battery according to the number of LEDs and the expected operating time of the cordless tool. When the battery is fully charged, all LEDs are lit. The battery can be charged from any charge level without reducing its capacity.

1. Insert the battery into the slots of the supplied charger first.
2. Before connecting the charger to a power source, current, check that the voltage in the socket corresponds to the range 220-240 ~ 50 Hz and that the charger does not have a damaged power cable (eg insulation) or cover or other part.

If the charger is damaged, have it replaced by a faultless original one from the manufacturer. Only the original charger provided by the manufacturer must be used to charge the battery, otherwise

the use of another charger may cause a fire or explosion due to unsuitable charging parameters. Protect the charger's power cord from damage.

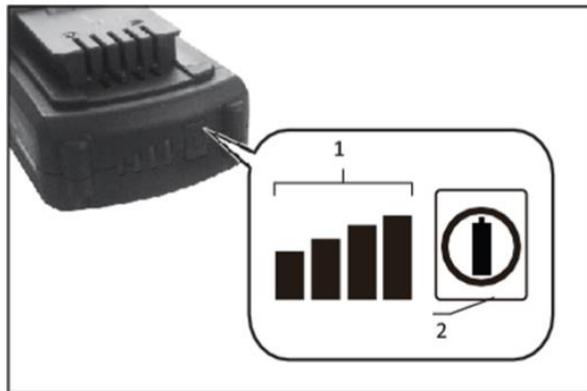
3. Connect the charger to a wall outlet. current.

For 28085/28086 chargers

- when in charging process, it is indicated by a green flashing LED next to the red LED.
 - when full charging, it is indicated only by a green LED on.
 - when in abnormal charging process, it is indicated by both green and red flashing LED.
 - The charge level of the battery can be monitored by the number of lit LEDs on the battery that light up when the battery is being charged. We reserve the right to change the above signaling of the charging and recharging process.
4. After charging, first disconnect the charger from the power source. power, and then slide the battery out of the charger slots by pressing and holding the button on the battery.

Description of battery functions

Display of remaining battery capacity



1. Indicator lamps 2. Check button

Indicator lamps	Remaining capacity
Lighted	75% to 100%
Off	50% to 75%
Blinking	25% to 50%
	0% to 25%
	Charge the battery.

Attaching or removing the battery



1. Button
2. Battery

Use

- Install the protective cover, handle and disc with the battery removed from the grinder!

INSTALLATION OF THE ADDITIONAL (FRONT) HANDLE

- The angle grinder must not be used without the front handle installed.
- Screw the front auxiliary handle into the corresponding holes on the grinder body according to the type of activity performed.
- To cut, screw it into the hole on the right or left side of the grinder, depending on whether you are right-handed or left-handed.
When using a surface grinding machine, screw the handle into the hole at the top of the grinder.

PROTECTIVE COVER INSTALLATION

- Install a protective cover on the neck of the angle grinder, which must be oriented so that the cutting cover points towards the operator during cutting and protects the user from possible flying fragments of material or discs and sparks. Place the metal protrusion on the guard sleeve into the notch on the neck of the grinder so that the protrusion can be placed in the groove on the neck, and then turn the guard with the protrusion in the groove into position.
- Then lower the lever of the quick-release mechanism and secure the protective cover on the neck of the grinder by screwing in the nut with a suitable mounting tool. Screw in the nut so that the protective cover is well secured and also so that the lever of the quick-release mechanism can be opened without loosening the nut if the position of the protective cover needs to be changed. If the quick release lever cannot be opened, loosen the nut no more than necessary.

DISC INSTALLATION / REPLACEMENT

1. Place a washer on the grinder spindle so that it fits into the notches of the spindle and rotates with it. Make sure it is seated correctly with your hand.
2. Place the disc on the washer.
- If the blade has a cup-shaped bend, the blade must be seated on the spindle so that the blade bend is on the pad
3. Screw the outer clamping nut onto the grinder spindle.
4. To fasten a thicker (grinding) wheel with a maximum thickness of 6 mm, screw the outer clamping nut to the side with the raised ring towards the wheel. To fasten the thin (cutting) blade, screw the clamping nut towards the blade to the side without the protruding ring.

INSTALLATION OF PERMITTED ACCESSORIES ON THE GRINDING SPINDLE

- If the angle grinder is to be used with an M14 threaded accessory (eg wire brush, sanding pad holder), before screwing this accessory onto the grinder spindle, first remove the lower washer from the spindle and unscrew the clamping nut and then screw the required accessory on the the spindle by hand.
- The accessory must be designed for use with an angle grinder, and its maximum permitted speed (marked on the accessory) must not be lower than the speed of the angle grinder during no-load operation (indicated on the grinder label). The fact that the accessories can

be screwed onto the grinder spindle is not yet a prerequisite for safe work with the tool.

- Accessories with a larger diameter than specified in the technical data table must not be installed on the angle grinder spindle. Under no circumstances may the protective cover be removed in order to use accessories larger than the permitted diameter!

INSERTING THE BATTERY INTO THE ANGLE GRINDING MACHINE HANDLE

- Insert the battery into the handle of the angle grinder so that it clicks.

USING CORDLESS ANGLR GRINDER

CUTTING WITH CUTTING WHEELS

1. When cutting, the grinder must be held perpendicular to the plane of the material to be cut throughout the cut and must not be tilted to the sides. The grinder is not intended for liquid-cooled cutting.
2. When cutting, the workpiece must be firmly secured with suitable clamping means, and when cutting longer workpieces, the workpiece must be supported on both sides near the cutting point so that the blade cannot be trapped inside the cut.
3. When circumferential grinding using grinding wheels (max. Thickness 6 mm) or cutting with a cutting wheel, prevent the wheel from bouncing on the workpiece.

FLAT GRINDING

- For surface grinding, screw the additional handle into the hole on the "back" of the grinder.
- When grinding with lamellar discs, guide the disc with an inclination of approx. 15 ° to the ground plane.
- When sanding flat (using lamellar discs or sandpaper with attachment to the carrier disc), do not apply excessive pressure to the grinder, the effect of the tool's own weight is sufficient. Guide the grinder in a circular motion over the surface of the ground material.

BRUSHING WITH WIRE BRUSHES

- When brushing with wire brushes, do not apply pressure to the brush, as this will reduce work efficiency, speed up brush wear and put too much strain on the grinder. When using potted wire brushes, guide them at an angle of 15 ° to the ground surface.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR ANGLE BATTERY GRINDING MACHINE

SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL WORK ACTIVITIES

- Safety instructions common to grinding, surface grinding, wire brushing or abrasive cutting work
1. This electromechanical tool is intended for use as a grinder, surface grinder, wire brush grinder or cutting tool. All safety warnings, instructions, illustrations and specifications given for this electromechanical tool must be read. Failure to follow all instructions below may result in electric shock, fire and / or serious injury.
 2. It is not recommended to perform work activities such as polishing with this tool. Performing work for which this tool is not intended can create a risk and cause personal injury.
 3. Accessories that are not explicitly designed and recommended by the tool manufacturer must not be used. The mere fact that an accessory can be connected to your tool does not

guarantee its safe operation.

4. The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the tool. Accessories that operate at speeds higher than their rated speed may break and fall apart.
5. The outer diameter and thickness of the accessories must be within the nominal range for the electromechanical tool. Accessories of the wrong size cannot be adequately protected or controlled.
6. The threaded attachment of the accessory must match the thread on the grinder spindle. The clamping hole of the accessory, which is mounted on the flanges, must be suitable for the defining diameter of the flange. Accessories that do not match the mounting dimensions of the power tool will be unbalanced, may vibrate excessively, and may cause loss of control.
7. 2. Damaged accessories must not be used. Before each use, check the accessories: for grinding wheels, chips and cracks, for backing pads, cracks, tears or excessive wear, for wire brushes, loose or cracked wires. If the accessory or tool has been dropped, check for damage or install an undamaged accessory. After checking and fitting the accessory, the operator and bystanders must stand so that they are out of the plane of the rotating accessory and the tool must be idle at maximum speed for one minute. During this trial period, damaged accessories will usually break or disintegrate.
8. Personal protective equipment must be used. Depending on the application, a face shield or safety goggles must be worn. A dust mask, hearing protection, gloves and a work apron capable of retaining small fragments of abrasive or workpiece must be used to a reasonable extent. Eye protection must be able to contain flying debris that is generated during various work activities. The dust mask or respirator must be able to filter out particles that are formed during the activity. Prolonged exposure to high-intensity noise can cause hearing loss.
9. Bystanders must remain at a safe distance from the work area. Everyone entering the work area must use personal protective equipment. Fragments of the workpiece or damaged accessories can fly off and cause injuries even outside the immediate work area.
10. When performing an operation where the machine tool may touch a hidden guide or its own supply, the power tool must only be held by insulated gripping surfaces. Contact of the machine tool with a "live" wire can cause the non-insulated metal parts of the power tool to become "live" and can lead to electric shock to the user.
11. 2. The flexible feed must be located out of reach of the rotating tool. If the operator loses control, the moving lead may be cut or reground, and the operator's hand or arm may be drawn into the rotating tool.
12. Electromechanical tools must never be set down until the tool has come to a complete stop. The rotating tool can catch on the surface and pull the tool out of the operator's control.
13. Electromechanical tools must never be started during transport on the operator's side. If the tool is accidentally touched, it may hook on the operator's clothing and pull on the body.
14. The air vents of the tool must be cleaned regularly. The motor fan draws dust into the housing, and excessive accumulation of metal dust can cause electrical hazards.
15. Electromechanical tools must not be used near flammable materials. These materials could ignite from sparks.
16. Accessories that require liquid cooling must not be used. Use of water or other coolants can cause electric shock or death.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL WORK ACTIVITIES

REVERSE AND RELATED WARNINGS

1. Kickback is a sudden reaction to a pinch or jam of a rotating disc, backing pad, brush, or other accessory. Clamping or jamming will cause the rotating tool to stop abruptly, which in turn will cause the uncontrolled tool to move in the opposite direction to the direction of rotation of the tool at the point of jamming. For example, if a grinding wheel is pinched or jammed in a workpiece, the edge of the wheel that enters the clamping point may penetrate the surface of the material and cause the wheel to be pushed up or thrown. The blade can either jump towards or away from the operator, depending on the direction of movement of the blade at the jamming point. Grinding wheels can also break in these cases.
2. Kickback is the result of improper use of electromechanical tools and / or incorrect operating procedures or conditions and can be prevented by proper compliance with the safety precautions described below.
3. The tool must be held firmly and the correct position of the body and arms must be maintained so that it can withstand the forces of kickback. An auxiliary handle, if equipped, must always be used for maximum control over kickback or reaction torque when starting the machine. The operator is able to check the reaction torques and kickback forces if he observes the correct safety precautions.
4. The hand must never come close to the rotating tool. The tool can throw the operator's hand away.
5. It must not stand in an area where the tool can get in the event of a kickback. The kickback throws the tool in the direction opposite to the direction of the blade movement at the jamming point.
6. Special attention must be paid to machining corners, sharp edges, etc. It is necessary to prevent bouncing and jamming of the tool. Corners, sharp edges or bouncing tend to jam the rotating tool and cause loss of control or kickback.
7. The saw chain saw blade or toothed saw blade must not be attached to the tool. These discs often cause kickback and loss of control.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR GRINDING AND CUTTING WORK ACTIVITIES

SAFETY WARNINGS SPECIFIC TO WORKING ACTIVITIES GRINDING AND ABRASIVE CUTTING:

1. Use only the types of blades recommended for this electromechanical tool and the specific guard that is designed for the selected blade. Discs for which the electromechanical tool was not designed cannot be adequately covered and are dangerous.
2. The grinding surface of the discs, which are lowered in the middle, must be mounted below the plane of the edge of the protective cover. An incorrectly mounted disc that protrudes beyond the plane of the edge of the guard cannot be adequately protected.
3. The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety so that as little of the blade as possible is exposed in the direction of operation.
4. A protective cover helps protect the operator from blade debris, accidental contact with the blade, and sparks that can ignite clothing.
5. The discs must only be used for their intended use. For example: grinding with the side of the cutting disc is not permitted. Abrasive cutting discs are designed for circumferential cutting, lateral forces acting on these discs could shatter them.
6. Undamaged disc flanges that are the correct size and shape for the selected disc must always be used. Proper blade flanges support the blade, reducing the possibility of blade

breakage. Flanges for cutting wheels may differ from flanges for grinding wheels.

7. Wear discs of originally larger dimensions intended for larger electromechanical tools must not be used. Discs designed for larger electromechanical tools are not suitable for higher speeds of smaller tools and may break.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR CUTTING ADDITIONAL SAFETY WARNINGS SPECIFIC TO ABRASIVE CUTTING OPERATIONS:

1. The cutting disc must not be driven into the material or subjected to excessive pressure. No effort should be made to achieve excessive depth of cut. Overloading the blade increases the load and susceptibility to twisting or jamming of the blade in the cut and the possibility of kickback or cracking of the blade.
2. Do not stand in line with or behind the rotating disc. As soon as the blade moves away from the operator's body at the working point, a possible kickback may throw the rotating blade and electromechanical tools directly at the operator.
3. If the blade jams or cutting is interrupted for any reason, the electromechanical tool must be turned off and held still until the blade comes to a complete stop. The operator must never attempt to remove the cutting blade from the cut while the blade is in motion, as kickback may occur. It is necessary to check the situation and arrange a remedy to avoid jamming the blade.
4. Cutting in the workpiece must not be restarted. The blade is allowed to reach full speed and is carefully re-inserted into the cut. If the tool is restarted with the blade submerged in the cut, it may jam, be pushed up, or kickback.
5. Panels and other large pieces of workpieces must be supported to reduce the risk of jamming the disc and kickback. Large workpieces tend to sag under their own weight. The supports must be placed under the workpiece near the cutting line and near the edges of the workpiece on both sides of the blade.
6. Special care must be taken when making a "cavity cut" into existing walls or other blind spaces. A penetrating blade can cut through gas or water pipes, electrical lines or objects that can cause kickback.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR FLAT GRINDING WORK ACTIVITIES SAFETY WARNING SPECIFIC TO WORKING FLAT GRINDING WORK ACTIVITIES:

1. Do not use oversized sandpaper for the grinding wheel. When choosing sanding paper, it is necessary to follow the manufacturer's recommendations. Large sanding paper that extends beyond the sanding plate poses a risk of tearing and can cause jams, wheel tears or kickback.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR WIRE BRUSH GRINDING WORK ACTIVITIES SAFETY WARNINGS SPECIFIC TO WIRE BRUSH GRINDING WORK ACTIVITIES:

1. Even during normal operation, wire bristles are thrown from the brush. The wires must not be overloaded above the specific load of the brush. Wire bristles can easily penetrate light clothing and / or skin.
2. If the use of a protective cover is recommended for grinding with a wire brush, ensure that there is no contact between the wire wheel or brush and the protective cover.
- The wire disc or brush may increase in diameter when working due to loads and centrifugal forces.

General safety instructions for power tools

CAUTION!

All safety instructions, operating instructions, pictures and regulations supplied with this tool must be read. Failure to follow all of the following instructions may result in electric shock, fire, and / or serious personal injury.

All instructions and instructions for use must be kept for future reference.

The term "power tool" in all of the following warnings refers to a mains-operated (flexible power supply) or a battery-powered power tool (without a movable power supply).

1. SAFETY OF THE WORK ENVIRONMENT

- a) **Workplaces must be kept clean and well lit.** Clutter and dark spaces are often the cause of accidents.
- b) **Power tools must not be used in potentially explosive atmospheres where flammable liquids, gases or dust are present.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **When using a power tool, keep out of the reach of children and others.** If the operator is disturbed, he may lose control of the activity being performed.

2. ELECTRICAL SAFETY

- a) **The plug of the power tool's flexible lead must match the power outlet. The forks must never be modified in any way. No socket adapters may be used with tools that have a protective earth connection.** Plugs that are not damaged by modifications and the corresponding sockets will reduce the risk of electric shock.
- b) **Operators must not touch grounded objects, such as pipes, central heating units, cookers and refrigerators.** The risk of electric shock is greater if your body is connected to the ground.
- c) **Power tools must not be exposed to rain, moisture or wetness.** If water enters the power tool, the risk of electric shock increases.
- d) **The flexible supply must not be used for other purposes. The power tool must not be carried or pulled by the power cord, nor must the plug be unplugged from the outlet. The inlet must be protected from heat, grease, sharp edges or moving parts.** Damaged or tangled leads increase the risk of electric shock.
- e) **If the power tool is used outdoors, an extension cord suitable for outdoor use must be used.** Using an extension cord for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If the power tool is used in humid areas, a RCD protected power supply must be used.** Using an RCD reduces the risk of electric shock. The term "RCD" may be replaced by "main circuit breaker (GFCI)" or "leakage circuit breaker (ELCB)".

3. PERSONAL SAFETY

- a) **When using a power tool, the operator must be careful, pay attention to what he is doing, and concentrate and think soberly. Power tools must not be used if the operator is tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** Momentary inattention while using a power tool can result in serious personal injury.
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a respirator, non-slip safety shoes, hard headgear or hearing protection, used in accordance with the working conditions, reduces the risk of personal injury.
- c) **Unintentional starting of the machine must be avoided. Make sure that the switch is**

in the off position before plugging in and / or connecting the battery pack, lifting or carrying the tool. Carrying a tool with your finger on the switch or plugging in a tool fork with the switch on can cause accidents.

- d) **All adjusting tools or wrenches must be removed before turning on the tool.** An adjusting tool or wrench that remains attached to the rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **The operator must only work where he can reach safely. The operator must always maintain a stable posture and balance.** This will allow better control of the power tool in unforeseen situations.
- f) **Dress appropriately. Do not wear loose clothing or jewelry. The operator must make sure that his hair and clothing are far enough away from moving parts.** Loose clothing, jewelry and long hair can be caught in moving parts.
- g) **Where means are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, care shall be taken to ensure that such equipment is connected and used correctly.** The use of these devices can reduce the hazards caused by dust.
- h) **The operator must not allow the routine, which is based on the frequent use of the tool, to become complacent and ignore the principles of tool safety.** Careless operation can cause serious injury in a fraction of a second.

4. USE AND MAINTENANCE OF BATTERY TOOLS

- a) **Power tools must not be overloaded. It is necessary to use the correct power tool that is intended for the work performed.** The right power tool will do the job it was designed to do better and safer.
- b) **Power tools that cannot be turned on and off with the switch must not be used.** Any power tool that cannot be operated with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Before making any adjustments, changing accessories or storing power tools, unplug the power tool and / or remove the battery pack from the power tool, if removable.** These precautions reduce the risk of accidental starting of the power tool.
- d) **Unused power tools must be stored out of the reach of children and persons unfamiliar with the power tool or these instructions must not be allowed to use the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of inexperienced users.
- e) **Power tools and accessories must be maintained. It is necessary to check the adjustment of moving parts and their mobility, focusing on cracks, broken parts and any other circumstances that may jeopardize the function of the power tool.** If the tool is damaged, it must be repaired before further use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Cutting tools must be kept sharp and clean.** Properly maintained and sharpened cutting tools are less likely to catch on the material or become jammed and easier to control.
- g) **Power tools, accessories and tool bits etc. must be used in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Using power tools for activities other than those for which they were designed can lead to dangerous situations.
- h) **Handles and grip surfaces must be kept dry, clean and free of grease.** Slippery handles and grip surfaces do not allow the tool to be held and inspected safely in unexpected situations.

5. USE AND MAINTENANCE OF BATTERY TOOLS

- a) **Charge the tool only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that may be suitable for one type of battery pack may present a fire hazard when used with another battery pack.
- b) **Only use the tool with a battery pack that is specifically designed for the tool.** Use of

any other battery pack may present a risk of injury or fire.

- c) **When the battery pack is not in use, protect it from contact with other metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that may cause one battery contact to connect with another.** Short-circuiting the battery terminals may cause burns or fire.
- d) **If used incorrectly, liquids may leak from the battery; avoid contact with them. In case of accidental contact with these liquids, rinse the affected area with water. In addition, seek medical attention if fluid gets in your eyes.** Liquids escaping from the battery can cause inflammation or burns.
- e) **A battery pack or tool that is damaged or rebuilt must not be used.** Damaged or modified batteries can behave unpredictably, which can result in fire, explosion, or risk of injury.
- f) **Battery packs or tools must not be exposed to fire or excessive heat.** Exposure to fire or temperature above 130 ° C may cause an explosion.
- g) **All charging instructions must be followed and the battery pack or tool must not be charged outside the temperature range specified in the operating instructions.** Improper charging or charging at temperatures outside this range may damage the battery and increase the risk of fire.

6. SERVICE

- a) **Have your cordless tool repaired by a qualified person using identical spare parts.** This will ensure the same level of tool safety as before repair.
- b) **Damaged battery packs must never be repaired.** Repairs to battery packs should only be performed by the manufacturer or an authorized service center.

Charger safety instructions



- Protect the charger from rain and moisture. The charger may only be used indoors.
- The charger is intended for charging only the battery supplied with this cordless tool and no other batteries. Charging batteries other than those for which the charger is intended may result in fire or explosion.
- Keep the charger clean.
- Before each use, check that the charger is in good condition, including the power cord.
- Do not operate the charger on highly flammable objects and substrates (eg paper) or in an environment with an explosive and / or flammable atmosphere.
- Always provide adequate ventilation when charging, as vapors or electrolyte may leak from the battery if the battery is damaged due to mishandling / damage.
- Do not operate the charger on highly flammable objects and substrates (eg paper) or in an environment with an explosive and / or flammable atmosphere.
- Always provide adequate ventilation when charging, as vapors or electrolyte may leak from the battery if the battery is damaged due to mishandling / damage.
- When charging is complete, disconnect the charger from the wall outlet. do not leave it connected to the power supply for longer than necessary.
- Avoid using the charger by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and knowledge prevents them from using the appliance safely without supervision or instruction. Children must not play with the appliance. In general, the use of the appliance by very young children (age 0-3 years inclusive) and use

by younger children without supervision (age over 3 years under 8 years) are not taken into account. It is recognized that people with severe disabilities may have needs outside the level specified in this standard (EN 60335).

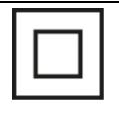
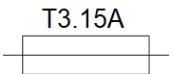
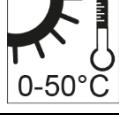
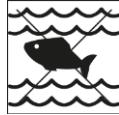
Battery safety instructions

- Store and charge the battery in a dry environment and make sure that no water enters it.
- Never expose the battery to direct sunlight or temperatures above 50 ° C.
- Charge the battery only for the time required for charging, see. indicator light on the charger.
- Keep the battery connectors clean and free from clogging, deformation and short circuits.
- Protect the battery from shocks, moisture and never open or mechanically damage the battery.
- Never incinerate, dispose of in water or the environment, but dispose of it in an environmentally friendly manner.
- Avoid skin contact if the battery is damaged and electrolyte leaks due to improper handling of the battery. If skin gets on, wash thoroughly with water. Liquids leaking from the battery can cause inflammation, burns, or burns. In case of contact with eyes, rinse thoroughly with clean water and consult a doctor immediately, in case of ingestion consult a doctor immediately about the procedure.

Storage

- Store cordless tools in a dry place out of the reach of children. For safety reasons, remove the battery before storing the cordless tool. When the battery is inserted in the cordless tool, it discharges faster. Protect the battery and tools from frost, high temperatures, humidity and water.

Meaning of symbols on labels

	 Read the instructions before use.
	 Use certified eye and ear protection with a sufficient level of protection.
	 Use certified respiratory protection with adequate level of protection.
	 Meets relevant EU requirements.
	 Second class protection equipment. Double insulation.
	 The charger is intended for indoor use only. Must be protected from rain and moisture.
	 DC current/ voltage.
	 The socket is designed for charging the battery with direct current.
	 Fuse with indication of current value in A.
	 Caution, warning, follow instructions.
	 Battery recovery, see below. Li-ion
	 Electrical waste, see below.
	 Do not expose the battery to direct sunlight or temperatures above 50 °C.
	 Do not dispose of the battery in water or the environment.
	 Do not incinerate the battery.

SN	Serial number including year, month of manufacture
----	---

Waste disposal

PACKAGING

- Dispose of the packaging in the appropriate waste container.

CORDLESS POWER TOOLS



According to the European Directive (EU) 2012/19, electrical and electronic equipment may not be disposed of as mixed waste, but it is necessary to return them for ecological disposal to the return of electrical equipment at designated collection points. Before returning the cordless tool, remove the battery, which must be disposed of in an environmentally friendly manner separately. You will receive information about collection points at the municipal office.

BATTERY



The battery contains cartridges that are dangerous for the environment, so return it to the batteries for ecological recycling / disposal. According to the European Directive on Accumulators and Batteries 2006/66 EC, unusable batteries must not be disposed of with mixed waste or the environment. You will receive information about collection points at the municipal office.

Warranty period and conditions (rights from defective performance)

- If the buyer so requests, the seller is obliged to provide the buyer with warranty conditions (rights from defective performance) in writing in accordance with the law.

WARRANTY AND POST-WARRANTY SERVICE

To exercise the right to warranty repair of the goods, contact the dealer from whom you purchased the goods.

EU Declaration of Conformity

Manufacturer Levior s.r.o. • Tovačovská 3488, CZ-750 02 Přerov declares that the subsequently marked devices, based on their concept and construction, as well as the designs listed on the market, meet the requirements of the European Union listed below. This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Subjects of declaration-product identification:

Cordless angle grinder:

28032 Cordless angle grinder

comply with the following harmonized standards, including their amending annexes, if any, by which conformity with the following harmonization provisions is declared:

2006/42 ES:

EN 62841-1:2015, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 cordless drills; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 cordless impact driver; EN 60745-1:2009, EN 60745-2-6:2010 cordless hammer; EN 60745-1:2009, EN 60745-2-3:2011 cordless angle grinder; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 cordless multi-function tool; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-5:2014 cordless circular saw; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014, cordless sander; EN 60745-1:2009/A11:2010, EN 60745-2-16:2010 cordless stapler; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-11:2016 cordless reciprocating saw; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-11:2016 cordless jig saw; EN 60598-2-5:2015 used in conjunction with EN 60598-1:2015, clause 9.2 cordless led light; EN 62841-2015, EN 62841-2-2:2014 cordless screwdriver.

(EU) 2014/35:

EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2004; EN 62233:2008 chargers

(EU) 2014/30:

EN 55014-1:2006 until 28.4.2020/ thereafter EN 55014-1:2017; EN 55014-2:1997 until 25.3.2018/ thereafter pursuant to EN 55014-2:2015; for chargers furthermore: EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

(EU) 2011/65: EN 50581:2012

EN 62133:2013 until 14.3.2020/ thereafter EN 62133:2017, UN 38.3 battery

The completion of technical documentation 2006/42 EC and 2000/14 EC was performed by Ondřej Marek with his registered office at the manufacturer's address.

The technical documentation (2006/42 EC, 2000/14 EC) is available at the manufacturer's address.

Place and date of issue of the EU declaration of conformity: Přerov, 30.1.2022

Person authorized to draw up the EU declaration of conformity on behalf of the manufacturer
(signature, name, function):


Tovačovská 3488/28, 750 02 Přerov
IČO 61973939 DIČ CZ61973939
tel.: 581 746 256-8, fax: 581 746 255

Ondřej Marek

Managing director Levior s.r.o.

Návod k použití

Číslo položky: 28032

CE



Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Tento manuál byl přeložen z originálu.



Technické údaje

Název	Aku úhlová bruska uhlíková
Max. průměr kotouče	115mm
Otáčky bez zatížení	8000min ⁻¹
Max. napětí akumulátoru	20V
Velikost závitu vřetena	M14
Max. tloušťka řezaného materiálu	15mm
Hmotnost bez baterie	1,6kg
Krytí	IPX0
Hladina akustického tlaku; nejistota K	LpA= 76,67dB(A), K= 3dB(A)
Hladina akustického výkonu; nejistota K	LwA= 87,67dB(A), K= 3dB(A)
Vibrace při broušení povrchu	a _{h,AG} = 5,324m/s ² ; K= 1,5m/s ²

Součásti a ovládací prvky



- 1) Tlačítko blokace otáčení vřetena pro výměnu nástroje
- 2) Rukojet
- 3) Tlačítko pro odjištění akumulátoru
- 4) Tlačítko kontroly úrovně nabití akumulátoru LED kontrolkami
- 5) Provozní spínač
- 6) Tlačítko pro odjištění provozního spínače
- 7) Větrací otvory motoru
- 8) Přední rukojet
- 9) Ochranný kryt
- 10) Podložka s upínací maticí kotouče
- 11) Páčka rychloupínacího mechanismu ochranného krytu

Pokyny pro zacházení s akumulátorem

- V závislosti na vlastnostech lithiového akumulátoru je důležité, po 3 měsících kontrolovat jeho úroveň nabití. Pokud je úroveň nabití nízká, je potřeba zajistit nabití akumulátoru.
- Pokud ponecháte akumulátor dlouhou dobu bez nabití, může úroveň nabití klesnout na velmi nízkou úroveň, nebo se akumulátor může úplně vybit. V tomto případě hrozí poškození akumulátoru.
- Po úplném nabití akumulátoru jej lze opět ponechat dlouhou dobu bez použití. Obecně se doporučuje kontrolovat akumulátor minimálně každé 3 měsíce.
- Pokud používáte akumulátorové nářadí, nezapomeňte po použití akumulátor včas nabít. V opačném případě se může akumulátor snadno poškodit.

Nabíjení akumulátoru

PŘIBLIŽNÉ DOBY NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ NABÍJEČKAMI	
4000 mAh	
4 A rychlonabíječka (28086)	55 min.
2,4 A rychlonabíječka (28085)	90 min.
2000 mAh	
4 A rychlonabíječka (28086)	30 min.
2,4 A rychlonabíječka (28085)	40 min.

UPOZORNĚNÍ

Před přípravou aku nářadí k použití a jeho použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit.

Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody či zranění vzniklá používáním přístroje, které je v rozporu s tímto návodom. Před použitím přístroje se seznamte se všemi jeho ovládacími prvky a součástmi a také se způsobem vypnutí přístroje, abyste jej mohli ihned vypnout v případě nebezpečné situace. Před použitím zkонтrolujte pevné upevnění všech součástí a zkonzolujte, zda nějaká část přístroje jako např. bezpečnostní ochranné prvky nejsou poškozeny, či špatně nainstalovány nebo zda nechybí na svém místě. Toto platí i pro nabíječku i její přívodní kabel. Jsou-li aku nářadí, akumulátor či nabíječka poškozeny, nebo nejsou-li kompletní, nepoužívejte je a zajistěte jejich opravu či nahradu za originální díly.

Pro ověření úrovně nabití akumulátoru stiskněte tlačítko na akumulátoru a podle počtu svítících diod a předpokládané době provozu aku nářadí akumulátor v případě potřeby dobijte. Je-li akumulátor plně nabitý, svítí všechny LED diody. Akumulátor lze nabít z jakékoli úrovně nabití, aniž by se tím snižovala jeho kapacita.

- 1. Akumulátor nejprve zasuňte do drážek dodávané nabíječky.**
- 2. Před připojením nabíječky ke zdroji el. proudu zkonzolujte, zda napětí v zásuvce odpovídá rozmezí 220-240~50 Hz a zda nabíječka nemá poškozený přívodní kabel (např. izolaci) či kryt nebo jinou část.**

Je-li nabíječka poškozena, zajistěte její nahradu za bezvadnou originální od výrobce. K nabíjení akumulátoru musí být použita pouze originální nabíječka od výrobce, jinak použití jiné nabíječky

může způsobit požár či výbuch v důsledku nevhodných nabíjecích parametrů. Napájecí kabel nabíječky chráňte před poškozením.

3. Nabíječku připojte ke zdroji el. proudu.

Pro nabíječky 28085/28086

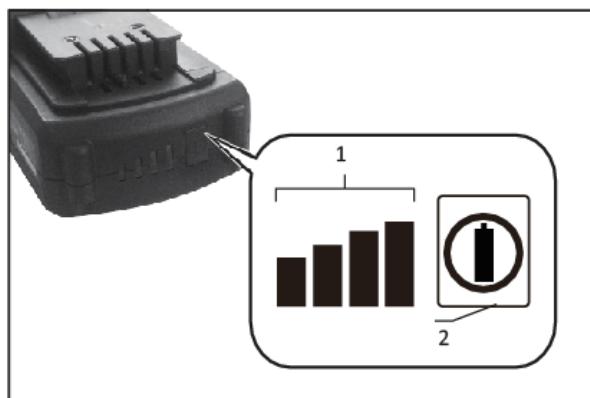
- proces nabíjení je indikován zelenou blikající LED vedle červené LED.
- plné nabití je indikováno pouze rozsvícením zelené LED.
- neobvyklý / špatný proces nabíjení je indikován zelenou a červenou blikající LED.
- Úroveň nabití baterie lze sledovat podle počtu rozsvícených LED diod na baterii, které se rozsvítí při nabíjení.

Právo na změnu výše uvedené signalizace procesu nabíjení a nabití vyhrazeno.

4. Po nabití nejprve odpojte nabíječku od zdroje el. proudu a poté z drážek nabíječky vysuňte akumulátor po stisknutí a přidržení tlačítka na akumulátoru.

Popis funkcí baterie

Zobrazení zbývající kapacity baterie



1. Kontrolky 2. Kontrolní tlačítko

Kontrolky			Zbývající kapacita
Svíti	Nesvíti	Bliká	
■	□	■	75% až 100%
■	■	■	50% až 75%
■	■	□	25% až 50%
■	□	□	0% až 25%
□	□	□	Nabijte baterii

Upevnění nebo vyjmutí baterie



1. Tlačítko
2. Baterie

Použití

- Instalaci ochranného krytu, rukojeti a kotouče provádějte při odejmutém akumulátoru z brusky!

INSTALACE PŘÍDAVNÉ (PŘEDNÍ) RUKOJETI

- Úhlová bruska nesmí být používána bez nainstalované přední rukojeti.
- Do příslušných otvorů na těle brusky našroubujte přední přídavnou rukojet dle druhu prováděné činnosti.
- Pro řezání ji našroubujte do otvoru na pravé nebo levé straně brusky dle toho, zda jste pravák nebo levák.
- Do otvoru v horní části brusky rukojet našroubujte v případě použití brusky pro rovinné broušení

INSTALACE OCHRANNÉHO KRYTU

- Na krk úhlové brusky nainstalujte ochranný kryt, který musí být orientován tak, aby při řezání ochranný kryt směřoval směrem k obsluze a chránil uživatele před případně odletujícími úlomky materiálu, případně kotouče a jiskrami. Umístěte kovový výstupek na objímce ochranného krytu do zárezu na krku brusky, aby bylo možné výstupek umístit do drážky na krku a poté ochranný kryt s výstupkem v drážce natočte do polohy.
- Poté sklopte páčku rychloupínacího mechanizmu a ochranný kryt na krku brusky zajistěte šroubováním matice vhodným montážním náradím. Matici zašroubujte tak, aby byl ochranný kryt dobře zajištěn a také aby bylo možné páčku rychloupínacího mechanizmu odklopit bez povolení matice v případě potřeby změny polohy ochranného krytu. Pokud páčka rychloupínacího mechanizmu odklopit nejde, matici povolte ne více, než je nutné.

MONTÁŽ / VÝMĚNA KOTOUČE

1. Na vřeteno brusky nasadte podložku a to tak, aby dosedla do zárezů vřetena a otáčela se s ním. Rukou se přesvědčte o jejím správném usazení.
2. Na podložku nasadte kotouč.
- Má-li kotouč miskovité prohnutí, kotouč musí být na vřetenu usazen tak, aby prohnutí kotouče bylo na podložce.
3. Na vřeteno brusky našroubujte vnější upínací matici.
4. Pro upevnění silnějšího (brusného) kotouče s max. tloušťkou 6 mm vnější upínací matici našroubujte stranou s vystouplým kroužkem směrem ke kotouči. Pro upevnění tenkého (řezacího) kotouče našroubujte upínací matici směrem ke kotouči stranou bez vystouplého kroužku.

INSTALACE DOVOLENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VŘETENO BRUSKY

- Pokud bude úhlová bruska používána s příslušenstvím se závitem M14 (např. drátěný kartáč, nosič brusných výseků) před našroubováním tohoto příslušenství na vřeteno brusky z vřetena nejprve odstraňte dolní podložku a vyšroubujte upínací matici a poté na vřeteno rukou našroubujte požadované příslušenství.
- Příslušenství musí být určeno pro používání s úhlovou bruskou, přičemž jeho maximální dovolené otáčky (vyznačeno na příslušenství) nesmí být nižší, než jsou otáčky úhlové

brusky při chodu bez zatížení (uvedeno na štítku brusky). Skutečnost, že lze příslušenství našroubovat na vřeteno brusky ještě není předpokladem pro bezpečnou práci s nářadím.

- Na vřeteno úhlové brusky nesmí instalováno příslušenství s větším průměrem, než je uvedeno v tabulce s technickými údaji. V žádném případě nesmí být za účelem používání příslušenství o větším, než dovoleném průměru demontován ochranný kryt!

VLOŽENÍ AKUMULÁTORU DO RUKOJETI ÚHLOVÉ AKU BRUSKY

- Akumulátor zasuňte do rukojeti úhlové aku brusky, aby došlo k jeho zavaknutí.

POUŽÍVÁNÍ ÚHLOVÉ AKU BRUSKY

ŘEZÁNÍ ŘEZNÝMI KOTOUČI

1. Při řezání musí být bruska držena kolmo k rovině řezaného materiálu po celou dobu řezu a nesmí vykláněna do stran. Bruska není určena k řezání za chlazení kapalinou.
2. Při řezání musí být obrobek pevně zajistěn vhodnými upínacími prostředky a při řezání delších obrobků musí být obrobek podložen na obou stranách poblíž místa řezu, aby nemohlo dojít k sevření kotouče uvnitř řezu.
3. Při obvodovém broušení s použitím brusných kotoučů (max. tloušťka 6 mm) nebo řezání řezným kotoučem zamezte poskakování kotouče po obrobku.

ROVINNÉ BROUŠENÍ

- Pro rovinné broušení přídavnou rukojeť našroubujte do otvoru na „hřbetu“ brusky.
- Při broušení s použitím lamelových kotoučů veďte kotouč se sklonem cca 15° vůči broušené rovině.
- Při rovinném broušení (s použitím lamelových kotoučů nebo brusného papíru s uchycením na nosném kotouči) na brusku nevyvíjejte nadmerný nátlak, působení vlastní hmotnosti nářadí je dostatečné. Brusku veďte krouživými pohyby po povrchu broušeného materiálu.

KARTÁČOVÁNÍ DRÁTĚNÝMI KARTÁČI

- Při kartáčování s použitím drátěných kartáčů na kartáč nevyvíjejte nátlak, zhoršuje to efektivitu práce, urychlují opotřebení kartáče a příliš zatěžuje brusku. Při používání hrncovitých drátěných kartáčů je veďte se sklonem 15° vůči broušenému povrchu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ÚHLOVOU AKU BRUSKU

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNY PRACOVNÍ ČINNOSTI

- Bezpečnostní upozornění společná pro pracovní činnosti broušení, rovinné broušení, broušení drátěným kartáčem nebo abrazivní řezání
- 1. Toto elektromechanické nářadí je určeno pro použití jako bruska, rovinná bruska, bruska s drátěným kartáčem nebo řezací nářadí. Je třeba číst všechna bezpečnostní varování, instrukce, ilustrace a specifikace dané pro toto elektromechanické nářadí. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.
- 2. Nedoporučuje se provádět tímto nářadím pracovní činnosti jako leštění. Provádění pracovních činností, pro které není toto nářadí určeno, může vytvořit riziko a způsobit zranění osoby.

3. Nesmí se používat příslušenství, které není výslovně navrženo a doporučeno výrobcem nářadí. Pouhá skutečnost, že příslušenství lze připojit k vašemu nářadí, nezaručuje jeho bezpečný provoz.
4. Jmenovité otáčky příslušenství musí být alespoň rovny maximálním otáčkám vyznačeným na nářadí. Příslušenství, které pracuje při vyšších otáčkách, než jsou jeho jmenovité otáčky, se může rozlomit a rozpadnout.
5. Vnější průměr a tloušťka příslušenství musí být v mezích jmenovitého rozsahu pro dané elektromechanické nářadí. Příslušenství nesprávné velikosti nemůže být dostatečně chráněno ani ovládáno.
6. Závitový upevňovací prvek příslušenství musí odpovídat závitu na vřetenu brusky. Upínací otvor příslušenství, které se montuje na příruby, musí být vhodný pro vymezující průměr příruby. Příslušenství, které neodpovídají montážním rozměrům elektromechanického nářadí, bude nevyvážené, může nadměrně vibrovat a může způsobit ztrátu kontroly.
7. Nesmí se používat poškozené příslušenství. Před každým použitím se zkонтroluje příslušenství: u brousicích kotoučů odštípnutí a praskliny, u opěrných podložek trhliny, roztržení nebo nadměrné opotřebení, u drátěných kartáčů uvolněné nebo prasklé dráty. Pokud příslušenství nebo nářadí upadlo, zkонтroluje se poškození nebo se namontuje nepoškozené příslušenství. Po zkontolování a namontování příslušenství se obsluha i okolostojící musí postavit tak, aby se nacházeli mimo roviny rotujícího příslušenství, a nářadí se nechá běžet při nejvyšších otáčkách naprázdno po dobu jedné minuty. Během této zkušební doby se poškozené příslušenství obvykle rozlomí nebo rozpadne.
8. Musí se používat osobní ochranné pracovní prostředky. V závislosti na použití je třeba použít obličejoby štít nebo bezpečnostní ochranné brýle. V přiměřeném rozsahu je nutno použít masku proti prachu, chrániče sluchu, rukavice a pracovní zástěru, která je schopna zadržet malé úlomky brusiva nebo obrobku. Ochrana očí musí být schopna zadržet odlétající úlomky, které vznikají při různých pracovních činnostech. Prachová maska nebo respirátor musí být schopny odfiltrovat částečky, které vznikají při dané činnosti. Dlouhotrvající vystavení hluku o vysoké intenzitě může způsobit ztrátu sluchu.
9. Okolostojící musí zůstat v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí používat osobní ochranné pracovní prostředky. Úlomky obrobku nebo poškozeného příslušenství mohou odlétnout a způsobit zranění i mimo bezprostřední pracovní prostor.
10. Při provádění činnosti, kde se obráběcí nástroj může dotknout skrytého vedení nebo svého vlastního přívodu, se elektromechanické nářadí musí držet pouze za izolované úchopové povrchy. Dotyk obráběcího nástroje s „živým“ vodičem může způsobit, že se neizolované kovové části elektromechanického nářadí stanou „živými“ a mohou vést k úrazu uživatele elektrickým proudem.
11. Pohyblivý přívod se musí umístit mimo dosah rotujícího nástroje. Ztratí-li obsluha kontrolu, může dojít k přeříznutí nebo přebroušení pohyblivého přívodu, a ruka nebo paže obsluhy může být vtažena do rotujícího nástroje.
12. Elektromechanické nářadí se nesmí nikdy odložit, dokud se nástroj úplně nezastaví. Rotující nástroj se může zachytit o povrch a vytrhnout nářadí z kontroly obsluhy.
13. Elektromechanické nářadí se nikdy nesmí spouštět během přenášení na straně obsluhy. Rotující nástroj se při náhodném dotyku může zaháknout za oděv obsluhy a přitáhnout se k tělu.
14. Větrací otvory nářadí se musí pravidelně čistit. Ventilátor motoru vtahuje prach dovnitř skříně, a nadměrné nahromadění kovového prachu může způsobit elektrické nebezpečí.
15. S elektromechanickým nářadím se nesmí pracovat v blízkosti hořlavých materiálů. Mohlo by dojít ke vznícení těchto materiálů od jisker.
16. Nesmí se používat příslušenství, které vyžaduje chlazení kapalinou. Použití vody, nebo jiných chladicích kapalin může způsobit úraz nebo usmrcení elektrickým proudem.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNY PRACOVNÍ ČINNOSTI

ZPĚTNÝ VRH A SOUVISEJÍCÍ VAROVÁNÍ

1. Zpětný vrh je náhlá reakce na sevření nebo zaseknutí rotujícího kotouče, opěrné podložky, kartáče nebo jiného příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobí prudké zastavení rotujícího nástroje, které následovně způsobí, že se nekontrolované nářadí pohybuje ve směru opačném ke směru otáčení nástroje v bodě uváznutí. Například: dojde-li k sevření nebo zaseknutí brousicího kotouče v obrobku, hrana kotouče, která vstupuje do bodu sevření, může vniknout do povrchu materiálu a způsobí, že kotouč je vytlačen nahoru nebo odhozen. Kotouč může buď vyskočit směrem k obsluze, nebo od ní, v závislosti na směru pohybu kotouče v bodě zaseknutí. Brousicí kotouče mohou v těchto případech také prasknout.
2. Zpětný vrh je výsledkem nesprávného používání elektromechanického nářadí a/nebo nesprávných pracovních postupů či podmínek a lze mu zabránit řádným dodržením níže popsaných bezpečnostních opatření.
3. Nářadí je třeba držet pevně a je nutno udržovat správnou polohu těla a paže tak, aby bylo možno odolat silám zpětného vrhu. Vždy se musí použít pomocná rukojeť, je-li jí nářadí vybaveno, kvůli maximální kontrole nad zpětným vrhem nebo reakčním krouticím momentem při uvedení stroje do chodu. Obsluha je schopna kontrolovat reakční krouticí momenty a síly zpětného vrhu, dodržuje-li správná bezpečnostní opatření.
4. Ruka se nikdy nesmí přiblížovat k rotujícímu nástroji. Nástroj může zpětným vrhem odmrštit ruku obsluhy.
5. Nesmí se stát v prostoru, kam se může nářadí dostat, dojde-li ke zpětnému vrhu. Zpětný vrh nářadí ve směru opačném ke směru pohybu kotouče v bodě zaseknutí.
6. Je třeba věnovat zvláštní pozornost opracování rohů, ostrých hran apod. Je nutno předcházet poskakování a zaseknutí nástroje. Rohy, ostré hrany nebo poskakování mají tendenci zaseknout rotující nástroj a způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný vrh.
7. K nářadí se nesmí připojit pilový řetězový řezbářský kotouč nebo pilový kotouč se zuby. Tyto kotouče způsobují často zpětný vrh a ztrátu kontroly.

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI BROUŠENÍ A ŘEZÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ SPECIFICKÁ PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI BROUŠENÍ A ABRAZIVNÍ ŘEZÁNÍ:

1. Používají se pouze typy kotoučů, které jsou doporučeny pro toto elektromechanické nářadí, a specifický ochranný kryt, který je konstruován pro vybraný kotouč. Kotouče, pro které nebylo elektromechanické nářadí konstruováno, nemohou být odpovídajícím způsobem zakryty a jsou nebezpečné.
2. Brousicí povrch kotoučů, které jsou ve středu snížené, se musí namontovat pod rovinu okraje ochranného krytu. Nesprávně namontovaný kotouč, který vyčnívá přes rovinu okraje ochranného krytu, nemůže být dostatečně chráněn.
3. Ochranný kryt musí být bezpečně připevněn k elektromechanickému nářadí a umístěn pro maximální bezpečnost tak, aby byla ve směru k obsluze odkryta co nejmenší část kotouče.
4. Ochranný kryt pomáhá chránit obsluhu před úlomky kotouče, náhodným dotykem s kotoučem a jiskrami, které mohou zapálit oblečení.
5. Kotouče se musí používat pouze pro doporučená použití. Například: není dovoleno broušení boční stranou řezacího kotouče. Abrazivní řezací kotouče jsou určeny pro obvodové řezání, stranové síly působící na tyto kotouče by je mohly roztríštit.
6. Vždy se musí používat nepoškozené příruby kotouče, které mají pro zvolený kotouč

správnou velikost a tvar. Správné příruby kotouče podepírají kotouč, a tím snižují možnost prasknutí kotouče. Příruby pro řezací kotouče se mohou lišit od přírub pro brousicí kotouče.

7. Nesmí se používat opotřebené kotouče původně větších rozměrů, které jsou určeny pro větší elektromechanické náradí. Kotouče určené pro větší elektromechanické náradí nejsou vhodné pro větší otáčky menšího náradí a mohou prasknout.

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZÁNÍ DOPLŇKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ SPECIFICKÁ PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI ABRAZIVNÍHO ŘEZÁNÍ:

1. Řezací kotouč se nesmí zarážet do materiálu ani se na něj nesmí působit nadměrným tlakem. Nesmí se vyvíjet snaha dosáhnout nadměrné hloubky řezu. Přetížení kotouče zvyšuje zatížení a náhylnost ke zkroucení nebo zaseknutí kotouče v řezu a možnost zpětného vrhu nebo prasknutí kotouče.
2. V přímcce s rotujícím kotoučem nebo za ním se nestojí. V okamžiku, když se kotouč v pracovním bodě pohybuje od těla obsluhy, možný zpětný vrh může vrhnout protáčející se kotouč a elektromechanické náradí přímo na obsluhu.
3. Pokud se kotouč zasekne nebo se řezání z nějakého důvodu přeruší, elektromechanické náradí se musí vypnout a držet nehybně, dokud se kotouč úplně nezastaví. Obsluha se nikdy nesmí pokoušet o vyjmutí řezacího kotouče z řezu, je-li kotouč v pohybu, protože může dojít ke zpětnému vrhu. Je nutno prověřit situaci a sjednat nápravu, aby se vyloučilo zaseknutí kotouče.
4. Řezání v obrobku se nesmí znova začít. Kotouč se nechá dosáhnout plných otáček a opatrně se znova vnoří do řezu. Pokud se náradí znova spustí s kotoučem zanořeným v řezu, může dojít k jeho zaseknutí, vytlačení nahoru, nebo ke zpětnému vrhu.
5. Panely a jiné velké kusy obrobků je nutno podepřít, aby se zmenšilo nebezpečí zaseknutí kotouče a zpětného vrhu. Velké obrobky mají tendenci prohýbat se vlastní vahou. Podpěry se musí umístit pod obrobek poblíž přímky řezu a v blízkosti hran obrobku na obou stranách kotouče.
6. Je třeba věnovat zvláštní pozornost při provádění „řezu do dutiny“ do stávajících zdí nebo jiných slepých prostor. Pronikající kotouč může proříznout plynové nebo vodovodní potrubí, elektrické vedení nebo předměty, které mohou způsobit zpětný vrh.

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI ROVINNÉHO BROUŠENÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ SPECIFICKÁ PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI ROVINNÉHO BROUŠENÍ:

1. Pro brousicí talíř se nepoužívá nadměrně velký brusný papír. Při výběru brousicího papíru je potřeba se řídit doporučením výrobce. Velký brusný papír, který přesahuje přes brousicí desku, představuje riziko roztržení a může způsobit zaseknutí, roztržení kotouče nebo zpětný vrh.

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI BROUŠENÍ S DRÁTĚNÝM KARTÁČEM BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ SPECIFICKÁ PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI BROUŠENÍ S DRÁTĚNÝM KARTÁČEM:

1. I při běžné činnosti dochází k odhadování drátěných štětin z kartáče. Dráty se nesmí přetěžovat nad měrným zatížením kartáče. Drátěné štětiny mohou snadno proniknout lehkým oděvem a/ nebo kůží.
2. Je-li pro broušení drátěným kartáčem doporučeno použití ochranného krytu, zajistí se, aby nedošlo k žádnému dotykovi mezi drátěným kotoučem nebo kartáčem a ochranným krytem.
- Drátěný kotouč nebo kartáč může při práci vlivem zatížení a odstředivých sil zvětšovat svůj průměr.

Obecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

⚠️ VÝSTRAHA!

Je nutno přečíst všechny bezpečnostní pokyny, návod k používání, obrázky a předpisy dodané s tímto nářadím. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.

Veškeré pokyny a návod k používání se musí uschovat, aby bylo možné do nich později nahlédnout.

Výrazem „elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno elektrické nářadí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě, nebo elektrické nářadí napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

1. BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

- a) **Pracoviště je nutné udržovat v čistotě a dobře osvětlené.** Nepořádek a tmavé prostory bývají příčinou nehod.
- b) **Elektrické nářadí se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- c) **Při používání elektrického nářadí je nutno zamezit přístupu dětí a dalších osob.** Bude-li obsluha vyrušována, může ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) **Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce.** Vidlice se nesmí nikdy jakýmkoliv způsobem upravovat. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, se nesmí používat žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b) **Obsluha se nesmí tělem dotýkat uzemněných předmětů, jako např. potrubí, tělesa ústředního toopení, sporáky a chladničky.** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
- c) **Elektrické nářadí se nesmí vystavovat dešti, vlhkmu nebo mokru.** Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- d) **Pohyblivý přívod se nesmí používat k jiným účelům.** Elektrické nářadí se nesmí nosit nebo tahat za přívod, ani se nesmí tahem za přívod odpojovat vidlice ze zásuvky. **Přívod je nutné chránit před horkem, mastnotou, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.** Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- e) **Je-li elektrické nářadí používáno venku, musí se použít prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití.** Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- f) **Používá-li se elektrické nářadí ve vlhkých prostorách, je nutné používat napájení chráněné proudovým chráničem (RCD).** Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pojem „proudový chránič (RCD)“ může být nahrazen pojmem „hlavní jistič obvodu (GFCI)“ nebo „jistič unikajícího proudu (ELCB)“.

3. BEZPEČNOST OSOB

- a) **Při používání elektrického nářadí musí být obsluha pozorná, musí se věnovat tomu, co právě dělá, a musí se soustředit a střízlivě uvažovat.** Elektrické nářadí se nesmí používat, je-li obsluha unavena nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková

nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.

- b) **Používat osobní ochranné pracovní prostředky. Vždy používat ochranu očí.** Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
- c) **Je nutno vyvarovat se neúmyslnému spuštění stroje. Je nutno se ujistit, že je spínač před zapojením vidlice do zásuvky a/nebo při připojování bateriové soupravy, zvedáním či přenášením nářadí v poloze vypnuto.** Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
- d) **Před zapnutím nářadí je nutno odstranit všechny seřizovací nástroje nebo klíče.** Seřizovací nástroj nebo klíč, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.
- e) **Obsluha musí pracovat jen tam, kam bezpečně dosáhne. Obsluha musí vždy udržovat stabilní postoj a rovnováhu.** To umožní lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v nepředvídaných situacích.
- f) **Oblékat se vhodným způsobem. Nenosit volné oděvy ani šperky. Obsluha musí dbát, aby měla vlasy a oděv dostatečně daleko od pohyblivých částí.** Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.
- g) **Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, je nutno zajistit, aby se taková zařízení připojila a správně používala.** Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.
- h) **Obsluha nesmí dopustit, aby se kvůli rutině, která vychází z častého používání nářadí, stala samolibou a začala ignorovat zásady bezpečnosti nářadí.** Neopatrná činnost může ve zlomku vteřiny způsobit závažné poranění.

4. POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA BATERIOVÉHO NÁŘADÍ

- a) **Elektrické nářadí se nesmí přetěžovat. Je nutné používat správné elektrické nářadí, které je určené pro prováděnou práci.** Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
- b) **Nesmí se používat elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem.** Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) **Před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uskladněním elektrického nářadí je nutno vytáhnout vidlici ze síťové zásuvky a/nebo odejmout bateriovou soupravu z elektrického nářadí, je-li odnímatelná.** Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.
- d) **Nepoužívané elektrické nářadí je nutno skladovat mimo dosah dětí a nesmí se dovolit osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly.** Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
- e) **Elektrické nářadí a příslušenství je nutno udržovat. Je třeba kontrolovat seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředit se na praskliny, zlomené součásti a jakékoliv další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším použitím je nutno zajistit jeho opravu.** Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
- f) **Řezací nástroje je nutno udržovat ostré a čisté.** Správně udržované a naoštřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
- g) **Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. je nutno používat v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce.** Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k

nebezpečným situacím.

- h) **Rukojeti a úchopové povrhy je nutno udržovat suché, čisté a bez mastnot.** Kluzké rukojeti a úchopové povrhy neumožňují v neočekávaných situacích bezpečné držení a kontrolu náradí.

5. POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA BATERIOVÉHO NÁŘADÍ

- a) **Náradí nabíjejte pouze nabíječem, který je určen výrobcem.** Nabíječ, který může být vhodný pro jeden typ bateriové soupravy, může být při použití s jinou bateriovou soupravou příčinou nebezpečí požáru.
- b) **Náradí používejte pouze s bateriovou soupravou, která je výslovně určena pro dané nářadí.** Používání jakýchkoli jiných bateriových souprav může být příčinou nebezpečí úrazu nebo požáru.
- c) **Není-li bateriová souprava právě používána, chraňte ji před stykem s jinými kovovými předměty jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby, nebo jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit spojení jednoho kontaktu baterie s druhým.** Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- d) **Při nesprávném používání mohou z baterie unikat tekutiny; vyvarujte se kontaktu s nimi. Dojde-li k náhodnému styku s těmito tekutinami, opláchněte postižené místo vodou. Dostane-li se tekutina do oka, vyhledejte navíc lékařskou pomoc.** Tekutiny unikající z baterie mohou způsobit záněty nebo popáleniny.
- e) **Bateriová souprava nebo nářadí, které je poškozeno nebo přestavěno, se nesmí používat.** Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně, které může mít za následek oheň, výbuch nebo nebezpečí úrazu.
- f) **Bateriové soupravy nebo nářadí se nesmí vystavovat ohni nebo nadmerné teplotě.** Vystavení ohni nebo teplotě vyšší než 130 °C může způsobit výbuch.
- g) **Je nutno dodržovat všechny pokyny nabíjení a nenabíjet bateriovou soupravu nebo nářadí mimo teplotní rozsah, který je uveden v návodu k používání.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách, které jsou mimo uvedený rozsah, mohou poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

6. SERVIS

- a) **Opravy vašeho bateriového nářadí svěřte kvalifikované osobě, které bude používat identické náhradní díly.** Tímto způsobem bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti nářadí jako před opravou.
- b) **Poškozené bateriové soupravy se nesmí nikdy opravovat.** Oprava bateriových souprav by měla být prováděna pouze u výrobce nebo v autorizovaném servisu.

Bezpečnostní pokyny pro nabíječku



- Nabíječku chraňte před deštěm a vlhkem. Nabíječku lze používat pouze v uzavřených prostorech.
- Nabíječka je určena k nabíjení pouze akumulátoru dodávaného k tomuto aku nářadí a žádných jiných akumulátorů. Při nabíjení jiných akumulátorů, než ke kterým je nabíječka určena, může dojít k požáru či výbuchu.
- Udržujte nabíječku čistou.
- Před každým použitím nabíječky zkontrolujte, zda je v pořádku, včetně přívodního kabelu.
- Nabíječku neprovozujte na snadno vznětlivých předmětech a podkladech (např. na papíře) či v prostředí s výbušnou a/nebo hořlavou atmosférou.
- Při nabíjení vždy zajistěte dostatečné větrání, neboť může dojít k úniku par či elektrolytu z

akumulátoru, je-li akumulátor poškozen v důsledku špatného zacházení/poškození.

- Nabíječku neprovozujte na snadno vznětlivých předmětech a podkladech (např. na papíře) či v prostředí s výbušnou a/nebo hořlavou atmosférou.
- Při nabíjení vždy zajistěte dostatečné větrání, neboť může dojít k úniku par či elektrolytu z akumulátoru, je-li akumulátor poškozen v důsledku špatného zacházení/poškození.
- Po ukončení nabíjení nabíječku odpojte od zdroje el. proudu, nenechávejte ji připojenou k napětí déle, než je nutné.
- Zamezte používání nabíječky osobám (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče bez dozoru nebo poučení. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Obecně se nebore v úvahu používání přístroje velmi malými dětmi (věk 0-3 roky včetně) a používání mladšími dětmi bez dozoru (věk nad 3 roky pod 8 let). Připomíná se, že těžce hendikepovaní lidé mohou mít potřeby mimo úroveň stanovenou touto normou (EN 60335).

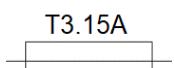
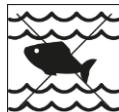
Bezpečnostní pokyny pro akumulátor

- Akumulátor skladujte a nabíjejte v suchém prostředí a dbejte na to, aby se do nich nedostala voda.
- Nikdy akumulátor nevystavujte přímému slunečnímu záření a teplotám vyšším než 50 °C.
- Akumulátor nabíjejte jen po dobu potřebnou k nabíjení viz. signalizace kontrolkou na nabíječi.
- Konektory akumulátoru udržujte čisté a chraňte je před zanesením, deformací a před zkratováním.
- Akumulátor chraňte před nárazy, vlhkostí a nikdy akumulátor neotvírejte či mechanicky nepoškozujte.
- Akumulátor nikdy nespalujte, nevhazujte do vody či životního prostředí, ale odevzdajte jej k ekologické likvidaci.
- Pokud dojde k poškození akumulátoru a úniku elektrolytu v důsledku špatného zacházení s akumulátorem, vyhněte se kontaktu s pokožkou. Dojde-li k potísnění pokožky, důkladně ji umyjte vodou. Tekutiny unikající z baterie mohou způsobit záněty, popáleniny nebo poleptání. V případě zasažení očí je důkladně vypláchněte čistou vodou a ihned konzultujte s lékařem, v případě požití ihned konzultujte s lékařem ohledně postupu.

Skladování

- Aku nářadí skladujte na suchém místě mimo dosah dětí. Před uskladněnímaku nářadí z něho z bezpečnostních důvodů akumulátor vyjměte. Je-li akumulátor zasunutý vaku nářadí, dochází k jeho rychlejšímu vybíjení. Akumulátor a nářadí chraňte před mrazem, vysokými teplotami, vlhkem a vodou.

Význam symbolů na štítcích

	 Před použitím si přečtěte návod k použití.
	 Používejte certifikovanou ochranu zraku a sluchu s dostatečnou úrovní ochrany.
	 Používejte certifikovanou ochranu dýchacích cest s dostatečnou úrovní ochrany.
	 Odpovídá příslušným požadavkům EU.
	 Zařízení druhé třídy ochrany. Dvojitá izolace.
	 Nabíječka je určena pro použití pouze v interiéru. Nutno chránit před deštěm a vlhkem.
	 Stejnosměrný proud/napětí.
	 Zásuvka určena pro nabíjení akumulátoru stejnosměrným proudem.
	 Pojistka s uvedením proudové hodnoty v A.
	 Pozor, výstraha, říďte se instrukcemi.
	 Zpětný sběr baterií, viz dále.
	 Elektroodpad, viz dále
	 Akumulátor nevystavujte přímému slunečnímu záření a teplotám vyšším než 50 °C.
	 Akumulátor nevhazujte do vody a nevyhazujte jej do životního prostředí.
	 Akumulátor nespalujte.

SN	Sériové číslo zahrnující rok, měsíc výroby, číslo série
----	--

Likvidace odpadu

OBALY

- Obaly vyhodíte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.

AKU NÁŘADÍ



Podle evropské směrnice (EU) 2012/19 se elektrická a elektronická zařízení nesmějí vyhazovat do směsného odpadu, ale je nezbytné je odevzdat k ekologické likvidaci do zpětného sběru elektrozařízení na k tomu určená sběrná místa. Před odevzdáním aku nářadí z něj odejměte akumulátor, který je nutné odevzdat k ekologické likvidaci baterií samostatně (odděleně). Informace o sběrných místech obdržíte na obecním úřadě.

AKUMULÁTOR



Akumulátor obsahuje náplň, které jsou nebezpečné pro životní prostředí, proto jej odevzdejte k ekologické recyklaci / likvidaci do zpětného sběru akumulátorů. Podle evropské směrnice o akumulátorech a bateriích 2006/66 EC nesmí být nepoužitelné akumulátory vyhozeny do směsného odpadu či životního prostředí. Informace o sběrných místech obdržíte na obecním úřadě.

Záruční lhůta a podmínky (práva z vadného plnění)

- Požádá-li o to kupující, je prodávající povinen kupujícímu poskytnout záruční podmínky (práva z vadného plnění) v písemné formě dle zákona.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Pro uplatnění práva na záruční opravu zboží se obrátíte na obchodníka, u kterého jste zboží zakoupili.

EU Prohlášení o shodě

Výrobce Levior s.r.o. • Tovačovská 3488, CZ-750 02 Přerov prohlašuje, že následně označená zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trhu uvedená provedení, odpovídají níže uvedeným požadavkům Evropské unie. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předměty prohlášení-identifikace výrobků:

Aku úhlová bruska:

28032 Aku úhlová bruska

jsou ve shodě s následujícími harmonizovanými normami včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují, na jejichž základě se shoda prohlašuje s dále uvedenými harmonizačními předpisy:

2006/42 ES:

EN 62841-1:2015, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 aku vrtačky; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 aku rázový utahovák; EN 60745-1:2009, EN 60745-2-6:2010 vrtací kladivo; EN 60745-1:2009, EN 60745-2-3:2011 úhlová bruska; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 multifunkční oscilační nářadí; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-5:2014 kotoučová pila; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 excentrická bruska; EN 60745-1:2009/A11:2010, EN 60745-2-16:2010 hřebíkovačka / sponskovačka; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-11:2016 pila ocaska; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-11:2016 přímočará pila; EN 60598-2-5:2015 použitá ve spojení s EN 60598-1:2015, doložka 9.2 led světlo; EN 62841-2015, EN 62841-2-2:2014 aku šroubovák.

(EU) 2014/35:

EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2004; EN 62233:2008 nabíječky

(EU) 2014/30:

EN 55014-1:2006 do 28.4.2020/ poté EN 55014-1:2017; EN 55014-2:1997 do 25.3.2018/ poté dle EN 55014-2:2015; pro nabíječky ještě: EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

(EU) 2011/65: EN 50581:2012

EN 62133:2013 do 14.3.2020/poté EN 62133:2017, UN 38.3 akumulátor

Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES a 2000/14 ES provedl Ondřej Marek se sídlem na adrese výrobce.

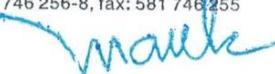
Technická dokumentace (2006/42 ES, 2000/14 ES) je dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: Přerov, 30.1.2022

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce

(podpis, jméno, funkce):


Tovačovská 3488/28, 750 02 Přerov
IČO 61973939 DIČ CZ61973939
tel.: 581 746 256-8, fax: 581 746 255



Ondřej Marek

jednatel společnosti Levior s.r.o.

Návod na použitie

Číslo položky: 28032

CE



Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál.

Tento manuál bol preložený z originálu.



Technické údaje

Názov	Aku uhlová brúška uhlíková
Max. priemer kotúča	115mm
Otáčky bez zaťaženia	8000min ⁻¹
Max. napätie akumulátora	20V
Veľkosť závitu vretena	M14
Max. hrúbka rezaného materiálu	15mm
Hmotnosť bez batérie	1,6kg
Krytie	IPX0
Hladina akustického tlaku; neistota K	LpA= 76,67dB(A), K= 3dB(A)
Hladina akustického výkonu; neistota K	LwA= 87,67dB(A), K= 3dB(A)
Vibrácie pri brúsení povrchu	a _{h,AG} = 5,324m/s ² ; K= 1,5m/s ²

Súčasti a ovládacie prvky



- 1) Tlačidlo blokácie otáčania vretena pre výmenu nástroja
- 2) Rukoväť
- 3) Tlačidlo pre odistenie akumulátora
- 4) Tlačidlo kontroly úrovne nabitia akumulátora LED kontrolkami
- 5) Prevádzkový spínač
- 6) Tlačidlo pre odistenie prevádzkového spínača
- 7) Vetracie otvory motora
- 8) Predná rukoväť
- 9) Ochranný kryt
- 10) Podložka s upínacou maticou kotúče
- 11) Páčka rýchloupínacieho mechanizmu ochranného krytu

Pokyny pre zaobchádzanie s akumulátorom

- V závislosti na vlastnostiach lítiového akumulátora je dôležité, po 3 mesiacoch kontrolovať jeho úroveň nabitia. Ak je úroveň nabitia nízka, je potrebné zaistiť nabítie akumulátora.
- Ak ponecháte akumulátor dlhú dobu bez nabitia, môže úroveň nabitia klesnúť na veľmi nízku úroveň, alebo sa akumulátor môže úplne vybiť. V tomto prípade hrozí poškodenie akumulátora.
- Po úplnom nabítí akumulátora ho možno opäť ponechať dlhú dobu bez použitia. Všeobecne sa odporúča kontrolovať akumulátor minimálne každé 3 mesiace.
- Pokiaľ používate akumulátorové náradie, nezabudnite po použití akumulátor včas nabiť. V opačnom prípade sa môže akumulátor ľahko poškodiť.

Nabíjanie akumulátora

PRIBLIŽNÉ DOBY NABÍJANIA AKUMULÁTORU NABÍJAČKAMI	
4000 mAh	
4 A rýchlonabíjačka (28086)	55 min.
2,4 A rýchlonabíjačka (28085)	90 min.
2000 mAh	
4 A rýchlonabíjačka (28086)	30 min.
2,4 A rýchlonabíjačka (28085)	40 min.

UPOZORNENIE

Pred prípravou aku náradia na použitie a jeho použitím si prečítajte celý návod na použitie a nechajte ho priložený pri výrobku, aby sa s ním obsluha mohla oboznámiť.

Ak výrobok komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. Zabráňte poškodeniu tohto návodu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody či zranenia vzniknutá používaním prístroja, ktoré je v rozpore s týmto návodom. Pred použitím prístroja sa zoznámte so všetkými jeho ovládacími prvkami a komponentmi a tiež sa spôsobom vypnutie prístroja, aby ste ho mohli ihneď vypnúť v prípade nebezpečnej situácie. Pred použitím skontrolujte pevné upevnenie všetkých súčastí a skontrolujte, či nejaká časť prístroja ako napr. Bezpečnostné ochranné prvky nie sú poškodené, či zle nainštalované alebo či nechýba na svojom mieste. Toto platí aj pre nabíjačku i jej prívodný kábel. Ak sú aku náradie, akumulátor alebo nabíjačka poškodené, alebo ak nie sú kompletné, nepoužívajte ich a zaistite ich opravu či náhradu za originálne diely.

Na overenie úrovne nabitia akumulátora stlačte tlačidlo na akumulátora a podľa počtu svietiacich diód a predpokladanej dobe prevádzky aku náradia akumulátor v prípade potreby dobite. Ak je akumulátor plne nabity, svietia všetky LED diódy. Akumulátor možno nabiť z akejkoľvek úrovne nabitia, bez toho aby sa tým znižovala jeho kapacita.

- 1. Akumulátor najprv zasuňte do drážok dodávané nabíjačky.**
- 2. Pred pripojením nabíjačky k zdroju el. prúdu skontrolujte, či napätie v zásuvke zodpovedá rozmedzí 220-240 ~ 50 Hz a či nabíjačka nemá poškodený prívodný kábel (napr. izoláciu) či kryt alebo inú časť.**

Ak je nabíjačka poškodená, zaistite jej náhradu za bezvadnou originálnou od výrobca. Na nabíjanie akumulátora musí byť použitá len originálne nabíjačka od výrobcu, inak použitia inej nabíjačky

môže spôsobiť požiar či výbuch v dôsledku nevhodných nabíjacích parametrov. Napájací kábel nabíjačky chráňte pred poškodením.

3. Nabíječku pripojte k zdroju el. prúdu.

Pre nabíjačky 28085/28086

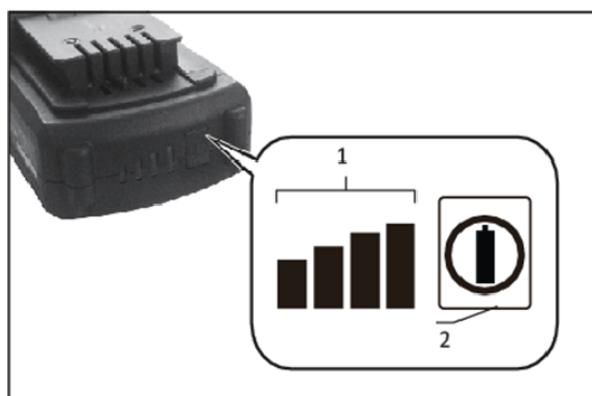
- proces nabíjania je indikovaný zelenou blikajúca LED vedľa červenej LED.
- plné nabitie je indikované len rozsvietením zelenej LED.
- neobvyklý / zlý proces nabíjania je indikovaný zelenou a červenou blikajúcimi LED.
- Úroveň nabitia batérie možno sledovať podľa počtu rozsvietených LED diód na batériu, ktoré sa rozsvieti pri nabíjaní.

Právo na zmenu vyššie uvedenej signalizácie procesu nabíjení a nabitie vyhradené.

4. Po nabití najprv odpojte nabíjačku od zdroja el. prúdu a potom z drážok nabíjačky vysuňte akumulátor po stlačení a pridržaní tlačidla na akumulátore.

Popis funkcií batérie

Zobrazenie zostávajúcej kapacity batérie



1. Kontrolky 2. Kontrolné tlačidlo

Kontrolky			Zostávajúca kapacita
Svieti	Nesvieti	Bliká	
■	□	■	75% až 100%
■	■	■	50% až 75%
■	■	□	25% až 50%
■	□	□	0% až 25%
□	□	□	Nabite batériu

Upevnenie alebo vybratie batérie



1. Tlačidlo
2. Batéria

Použitie

- Inštaláciu ochranného krytu, rukoväte a kotúče provádzajte pri odstránenom akumulátora z brúsky!

INŠTALÁCIA PRÍDAVNÉ (PREDNÁ) RUKOVÄTE

- Uhlová brúská nesmie byť používaná bez nainštalovanej prednej rukoväti.
- Do príslušných otvorov na tele brúsky naskrutkujte prednú príavnú rukoväť podľa druhu vykonávanej činnosti.
- Pre rezanie ju naskrutkujte do otvoru na pravej alebo ľavej strane brúsky podľa toho, či ste pravák alebo ľavák.
- Do otvoru v hornej časti brúsky rukoväť naskrutkujte v prípadě použitia brúsky pre rovinné brúsenie.

INŠTALÁCIA OCHRANNÉHO KRYTU

- Na krk uhlové brúsky nainštalujte ochranný kryt, ktorý musí byť orientovaný tak, aby pri rezaní ochranný kryt smeroval smerom k obsluhe a chránil užívateľa pred prípadne odletujúcimi úlomkami materiálu, prípadne kotúče a iskrami. Umiestnite kovový výstupok na objímke ochranného krytu do zárezu na krku brúsky, aby bolo možné výstupok umiestniť do drážky na krku a potom ochranný kryt s výstupkom v drážke natočte do polohy.
- Potom sklopte páčku rýchlopínacieho mechanizmu a ochranný kryt na krku brúsky zaistite skrutkovaním matice vhodným montážnym náradím. Maticu zaskrutkujte tak, aby bol ochranný kryt dobre zaistený a tiež aby bolo možné páčku rýchlopínacieho mechanizmu odklopiť bez povolenia matice v prípade potreby zmeny polohy ochranného krytu. Ak páčka rýchlopínacieho mechanizmu odklopiť nejde, maticu povolte nie viac, než je nutné.

MONTÁŽ / VÝMENA KOTÚČA

1. Na vreteno brúsky nasadťte podložku a to tak, aby dosadla do zárezov vretena a otácala sa s ním. Rukou sa presvedčte o jej správnom usadenie.
2. Na podložku nasadťte kotúč.
 - Ak má kotúč miskovité prehnutie, kotúč musí byť na vretene usadený tak, aby prehnutie kotúče bolo na podložke.
3. Na vreteno brúsky naskrutkujte vonkajšiu upínaciu maticu.
4. Pre upevnenie silnejšieho (brúsneho) kotúče s max. Hrúbkou 6 mm vonkajší upínací maticu naskrutkujte stranou s vystúpeným krúžkom smerom ku kotúču. Na upevnenie tenkého (rezného) kotúče naskrutkujte upínaciu maticu smerom ku kotúču stranou bez vystúpeného krúžku.

INŠTALÁCIA DOVOLENÉHO PRÍSLUŠENSTVA NA VRETEŇO BRÚSKY

1. Pokiaľ bude uhlová brúská používaná s príslušenstvom so závitom M14 (napr. Drôtenú kefu, nosič brúsnych výsekov) pred naskrutkovaním tohto príslušenstva na vreteno brúsky z vretena najprv odstráňte dolný podložku a vyskrutkujte upínaciu maticu a potom na vreteno rukách naskrutkujte požadované príslušenstvo.
2. Príslušenstvo musí byť určený na používanie s uhlovou brúskou, pričom jeho maximálna dovoľenky otáčky (vyznačené na príslušenstvo) nesmie byť nižšia, než sú otáčky uhlové brúsky pri chode bez zaťaženia (uvedené na štítku brúsky). Skutočnosť, že možno príslušenstvo našroubovať na vreteno brúsky ešte nie je predpokladom pre bezpečnú

prácu s náradím.

3. Na vreteno uhlové brúsky nesmie inštalované príslušenstvo s väčším priemerom, než je uvedené v tabuľke s technickými údajmi. V žiadnom prípade nesmie byť za účelom používania príslušenstvo o väčšom, než dovolenom priemere demontovaný ochranný kryt!

VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTE UHLOVÉ AKU BRÚSKY

- Akumulátor zasuňte do rukoväte uhlové aku brúsky, aby došlo k jeho zacvaknutie.

POUŽÍVANIE UHLOVÉ AKU BRÚSKY

REZANIE REZNÝM KOTÚČOM

1. Pri rezaní musí byť brúska držaná kolmo k rovine Rezaného materiálu po celú dobu reze a nesmie vykláňanie do strán. Brúska nie je určená na rezanie za chladenie kvapalinou.
2. Pri rezaní musí byť obrobok pevne zaistený vhodnými upínacími prostriedkami a pri rezaní dlhších obrobkov musí byť obrobok podložený na obidvoch stranách blízko miesta rezu, aby nemohlo dôjsť k zovretiu kotúča vnútri rezu.
3. Pri obvodovom brúsení s použitím brúsnych kotúčov (max. Hrúbka 6 mm) alebo rezanie rezným kotúčom zamedzte poskakovanie kotúča po obrobku.

ROVINNÉ BRÚSENIE

- Pre rovinné brúsenie prídavnú rukoväť naskrutkujte do otvoru na "chrbte" brúsky.
- Pri brúsení s použitím lamelových kotúčov vedťte kotúč so sklonom cca 15 ° voči brúsené rovine.
- Pri rovinnom brúsení (s použitím lamelových kotúčov alebo brúsneho papiera s uchytením na nosnom kotúči) na brúsku nevyvíjajte nadmerný nátlak, pôsobenie vlastnej hmotnosti náradia je dostatočné. Brúsku vedťte krúživými pohybmi po povrchu brúseného materiálu.

KARTÁČOVÁNÍ DRÔTENOU KEFOU

- Pri kefovane s použitím drôtených kief na kefu nevyvíjajte nátlak, zhoršuje to efektivitu práce, urychljuje opotrebenie kefy a príliš zaťažuje brúsku. Pri používaní hrncovitých drôtených kief je vedťte so sklonom 15 ° voči brúsenému povrchu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRO UHLOVOU AKU BRÚSKU

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE VŠETKY PRACOVNÉ ČINNOSTI

- Bezpečnostné upozornenia spoločné pre pracovné činnosti brúsenia, rovinné brúsenie, brúsenie drôtenou kefou alebo abrazívne rezanie.
1. Toto elektromechanické náradie je určené pre použitie ako brúska, rovinná brúska, brúska s drôtenou kefou alebo rezacie náradie. Je potrebné čítať všetky bezpečnostné varovania, inštrukcie, ilustrácie a špecifikácie dané pre toto elektromechanické náradie. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a / alebo vážne zranenie.
 2. Neodporúča sa vykonávať týmto náradím pracovní činnosti ako leštenie. Vykonávanie pracovných činností, na ktoré nie je toto náradie určené, môže vytvoriť riziko a spôsobiť zranenie osoby.
 3. Nesmie sa používať príslušenstvo, ktoré nie je výslovne navrhnuté a odporúčané výrobcom

náradia. Samotná skutočnosť, že príslušenstvo možno pripojiť k vášmu náradiu, nezaručuje jeho bezpečnú prevádzku.

4. Menovité otáčky príslušenstva musia byť alespoň rovné maximálnym otáčkam vyznačeným na náradie. Príslušenstvo, ktoré pracuje pri vyšších otáčkách, než sú jeho menovité otáčky, sa môže rozlomiť a rozpadnúť.
5. Vonkajší priemer a hrúbka príslušenstva musí byť v medziach menovitého rozsahu pre dané elektromechanické náradie. Príslušenstvo nesprávnej veľkosti nemôže byť dostatočne chránené ani ovládané.
6. Závitový upevňovací prvak príslušenstva musí zodpovedať závitu na vretene brúsky. Upínací otvor príslušenstva, ktoré sa montuje na príruby, musí byť vhodný pre vymedzujúce priemer príruby. Príslušenstvo, ktoré nezodpovedajú montážnym rozmerom elektromechanického náradia, bude nevyvážené, môže nadmerne vibrovať a môže spôsobiť stratu kontroly.
7. Nesmie sa používať poškodené príslušenstvo. Pred každým použitím sa skontroluje príslušenstvo: u brúsiacich kotúčov odštiepeniu a praskliny, u oporných podložiek trhliny, roztržení alebo nadmerné opotrebenie, u drôtených kief uvoľnené alebo prasknuté drôty. Ak príslušenstvo alebo náradie upadlo, skontroluje sa poškodenie alebo sa namontuje nepoškodené príslušenstvo. Po skontrolovaní a namontovaní príslušenstva sa obsluha aj okolostojace musia postaviť tak, aby sa nachádzali mimo roviny rotujúceho príslušenstva, a náradie sa nechá bežať pri najvyšších otáčkach naprázdno po dobu jednej minúty. Počas tejto skúšobnej doby sa poškodené príslušenstvo obvykle rozlomí alebo rozpadne.
8. Musí sa používať osobné ochranné pracovné prostredky. V závislosti od použitia je potrebné použiť tvárový štít alebo bezpečnostné ochranné okuliare. V primeranom rozsahu je nutné použiť masku proti prachu, chrániče sluchu, rukavice a pracovnú zásteru, ktorá je schopná zadržať malé úlomky brusiva alebo obrobku. Ochrana očí musí byť schopná zadržať odletajúce úlomky, ktoré vznikajú pri rôznych pracovných činnostiach. Prachová maska alebo respirátor musia byť schopné odfiltrovať čiastočky, ktoré vznikajú pri danej činnosti. Dlhotravajúci vystavenie hluku o vysokej intenzite môže spôsobiť stratu sluchu.
9. Okolostojace musí zostať v bezpečnej vzdialnosti od pracovného priestoru. Každý, kto vstupuje do pracovného priestoru, musia používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Úlomky obrobku alebo poškodeného príslušenstva môžu odletieť a zpôsobiť zranenia i mimo bezprostrednej pracovného priestoru.
10. Pri vykonávaní činnosti, kde sa obrábacie nástroj môže dotknúť skrytého vedenia alebo svojho vlastného prívodu, sa elektromechanické náradia musí držať iba za izolované úchopovej povrchy. Dotyk obrábacieho nástroja so "živým" vodičom môže spôsobiť, že sa neizolované kovové časti elektromechanického náradia stanú "živými" a môžu viesť k úrazu užívateľa elektrickým prúdom.
11. Pohyblivý prívod sa musí umiestniť mimo dosahu rotujúceho nástroja. Ak stratí obsluha kontrolu, môže dôjsť k prerezaniu alebo prebrúsenie pohyblivého prívodu, a ruka alebo paža obsluhy môže byť vtiahnutá do rotujúceho nástroja.
12. Elektromechanické náradie sa nesmie nikdy odložiť, kým sa nástroj úplne nezastaví. Rotujúce nástroj sa môže zachytiť o povrch a vytrhnúť náradie z kontroly obsluhy.
13. Elektromechanické náradia sa nikdy nesmie spouštēť počas prenášania na strane obsluhy. Rotujúce nástroj sa pri náhodnom dotyku môže zaháknut za odev obsluhy a pritiahnuť sa k telu.
14. Vetracie otvory náradia sa musí pravidelne čistiť. Ventilátor motora vťahuje prach dovnútra skrine, a nadmerné nahromadenie kovového prachu môže spôsobiť elektrické nebezpečenstvo.
15. S elektromechanickým náradím sa nesmie pracovať v blízkosti horľavých materiálov. Mohlo by dôjsť k vznieteniu týchto materiálov od iskier.
16. Nesmie sa používať príslušenstvo, ktoré vyžaduje chladenie kvapalinou. Použitie vody,

alebo iných chladiacich kvapalín môže spôsobiť úraz alebo usmrtenie elektrickým prúdom.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE VŠETKÝCH PRACOVNÉ ČINNOSTI

SPÄTNÝ VRH A SÚVISIACE VAROVANIE

- Spätný vrh je náhla reakcia na zovretie alebo zaseknutie rotujúceho kotúča, oporné podložky, kefy alebo iného príslušenstva. Zovretie alebo zaseknutie spôsobí prudké zastavenie rotujúceho nástroja, ktoré nasledovne spôsobí, že sa nekontrolované náradie pohybuje v smere opačnom k smeru otáčania nástroja v bode uviaznutia. Napríklad: ak dôjde k zovretiu alebo zaseknutiu brúsiaceho kotúča v obrobku, hrana kotúča, ktorá vstupuje do bodu zovretia, môže vniknúť do povrchu materiálu a spôsobí, že kotúč je vytlačený nahor alebo odhodený. Kotúč môže buď vyskočiť smerom k obsluhe, alebo od nej, v závislosti od smeru pohybu kotúča v bode zaseknutia. Brúsiace kotúče môžu v týchto prípadoch tiež prasknúť.
- Spätný vrh je výsledkom nesprávneho používania elektromechanického náradia a / alebo nesprávnych pracovných postupov či podmienok a možno mu zabrániť riadnym dodržaním nižšie popísaných bezpečnostných opatrení.
- Náradie je potrebné držať pevne a je nutné udržovať správnu polohu tela a paže tak, aby bolo možné odolať silám spätného vrhu. Vždy sa musí použiť pomocná rukoväť, ak je ňou náradie vybavené, kvôli maximálnej kontrole nad zpätným vrhom alebo reakčným krútiacim momentom pri uvedení stroja do chodu. Obsluha je schopna kontrolovať reakčné krútiace momenty a sily spätného vrhu, dodržiava ak správna bezpečnostné opatrenia.
- Ruka sa nikdy nesmie priblížovať k rotujúcemu nástroju. Nástroj môže spätným vrhom odmrštiť ruku obsluhy.
- Nesmie sa stať v priestore, kam sa môže náradie dostať, ak dôjde k spätnému vrhu. Spätný vrh vrhne náradie v smere opačnom k smeru pohybu kotúča v bode zaseknutia.
- Je potrebné venovať osobitnú pozornosť opracovanie rohov, ostrých hrán a pod. Je nutné predchádzať poskakovanie a zaseknutiu nástroja. Rohy, ostré hrany alebo poskakovanie majú tendenciu zaseknúť rotujúci nástroj a spôsobiť stratu kontroly alebo spätný vrh.
- K náradia sa nesmú pripojiť pílový reťazový rezbaršsky kotúč alebo pílový kotúč so zubami. Tieto kotúče spôsobujú často spätný vrh a stratu kontroly.

DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI BRÚSENIE A REZANIE

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE ŠPECIFICKÁ PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI BRÚSENIE A ABRAZÍVNEHO REZANIA:

1. Používajú sa iba typy kotúčov, ktoré sú odporúčané pre toto elektromechanické náradie, a špecifický ochranný kryt, ktorý je konstruovaný pre vybraný kotúč. Kotúče, pre ktoré nebolo elektromechanické náradie konštruované, nemôžu byť zodpovedajúcim spôsobom zakryté a sú nebezpečné.
2. Brúsný povrch kotúčov, ktoré sú v strede zníženej, sa musí namontovať pod rovinu okraja ochranného krytu. Nesprávne namontovaný kotúč, ktorý vyčnieva cez rovinu okraje ochranného krytu, nemôže byť dostatočne chránený.
3. Ochranný kryt musí byť bezpečne pripojený k elektromechanickému náradiu a umiestnený pre maximálnu bezpečnosť tak, aby bola v smere na obsluhu odkrytá čo najmenšia časť kotúča.
4. Ochranný kryt pomáha chrániť obsluhu pred úlomkami kotúča, náhodným dotykom s

kotúčom a iskrami, ktoré môžu zapáliť oblečenie.

5. Kotúče sa musia používať iba pre doporučená použitie. Napríklad: nie je dovolené brúsenie bočnou stranou rezacieho kotúča. Abrazívne rezacie kotúče sú určené pre obvodové rezanie, stranové sily pôsobiace na tieto kotúče by ich mohli roztrrieštiť.
6. Vždy sa musí používať nepoškodené príruby kotúče, ktoré majú pre zvolený kotúč správnu veľkosť a tvar. Správne príruby kotúča podopierajú kotúč, a tým znižujú možnosť prasknutia kotúča. Príruby pre rezacie kotúče sa môžu lísiť od prírub pre brúsne kotúče.
7. Nesmie sa používať opotrebené kotúče pôvodně väčších rozmerov, ktoré sú určené pre väčšie elektromechanické náradie. Kotúče určené pre väčšie elektromechanické náradie nie sú vhodné pre väčšie otáčky menšieho náradia a môžu prasknúť.

DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE REZANIE DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA ŠPECIFICKÁ PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI ABRAZÍVNEHO REZANIA:

1. Rezací kotúč sa nesmie zarážať do materiálu ani sa naň nesmie pôsobiť nadmerným tlakom. Nesmie sa vyvíjať snaha dosiahnuť nadmernej hĺbky rezu. Preťaženie kotúča zvyšuje zaťaženie a náhylnosť ku skrúteniu alebo zaseknutiu kotúča v reze a možnosť spätného vrhu alebo prasknutie kotúča.
2. V priamke s rotujúcim kotúčom alebo za ním sa nestojí. V okamihu, keď sa kotúč v pracovnom bode pohybuje od tela obsluhy, možný spätný vrh môže vrhnout pretáčajúce sa kotúč a elektromechanické náradia priamo na obsluhu.
3. Ak sa kotúč zasekne alebo sa rezanie z nějakého dôvodu preruší, elektromechanické náradí sa musí vypnúť a držať nehybne, kým sa kotúč úplne nezastaví. Obsluha sa nikdy nesmie pokúšať o vybratie rezného kotúča z rezu, ak je kotúč v pohybe, pretože môže dôjsť k spätnému vrhu. Je nutné preveriť situáciu a dojednať nápravu, aby sa vylúčilo zaseknutia kotúča.
4. Rezanie v obrobku sa nesmú znova začať. Kotúč sa nechá dosiahnuť plných otáčok a opatrne sa znova vnorí do rezu. Ak sa náradie znova spustí s kotúčom zanoreným v reze, môže dôjsť k jeho zaseknutí, vytlačeniu nahor, alebo k spätnému vrhu.
5. Panely a iné veľké kusy obrobkov je nutné podopriť, aby sa zmenšilo nebezpečenstvo zaseknutia kotúča a spätného vrhu. Veľké obrobky majú tendenciu prehýbať sa vlastnou váhou. Podpery sa musí umiestniť pod obrobok blízkosti priamky rezu a v blízkosti hrán obrobku na oboch stranách kotúča.
6. Je potrebné venovať osobitnú pozornosť pri provádenie "rezu do dutiny" do súčasných stien alebo iných slepých priestorov. Prenikajúce kotúč môže prerezať plynové alebo vodovodné potrubie, elektrické vedenie alebo predmety, ktoré môžu spôsobiť spätný vrh.

DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI ROVINNÉHO BRÚSENIE BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE ŠPECIFICKÁ PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI ROVINNÉHO BRÚSENIE:

1. Pre brúsne tanier sa nepoužíva nadmerne veľký brúsny papier. Pri výbere brúsneho papiera je potrebné sa riadiť odporúčaním výrobcu. Veľký brúsny papier, ktorý presahuje cez brúsiace dosku, predstavuje riziko roztrhnutia a môže spôsobiť zaseknutie, roztrhnutie kotúča alebo spätný vrh.

DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI BRÚSENIE S DRÔTENOU KEFOU BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE SPECIFICKÁ PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI BRÚSENIE S DRÔTENOU KEFOU:

1. Aj pri bežnej činnosti dochádza k odhadzovanie drôtených štetín z kefy. Drôty sa nesmie pretežovať nad merným zaťažením kefy. Drôtené štetiny môžu ľahko preniknúť ľahkým odevom a / alebo kožou.
2. Ak je pre brúsenie drôtenou kefou doporučeno použitie ochranného krytu, zabezpečí sa, aby nedošlo k žiadnemu dotyku medzi drôteným kotúčom alebo kefou a ochranným krytom.
- Drôtený kotúč alebo kefa môže pri práci vplyvom zatížení a odstredivých síl zväčšovať svoj priemer.

Obecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie

⚠️ VÝSTRAHA!

Je nutné prečítať všetky bezpečnostné pokyny, návod na používanie, obrázky a predpisy dodané s týmto náradím. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru a / alebo k vážnemu zraneniu osôb.

Všetky pokyny a návod na používanie sa musí uschovať, aby bolo možné do nich neskôr nahliadnuť.

Výrazom "elektrické náradie" vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch je myšlené elektrické náradie napájané (pohyblivým prívodom) zo siete, alebo elektrické náradie napájané z batérií (bez pohyblivého prívodu).

1. BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PROSTREDIA

- a) **Pracovisko je nutné udržiavať v čistote a dobre osvetlené.** Neporiadok a tmavé priestory bývajú príčinou nehôd.
- b) **Elektrické náradie sa nesmie používať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapaliť prach alebo výpary.
- c) **Pri použíti elektrického náradia je nutné zamedziť prístupu detí a ďalších osôb.** Ak bude obsluha vyrušovaná, môže stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- a) **Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke.** Vidlica sa nesmie nikdy akýmkolvek spôsobom upravovať. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, sa nesmú používať žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlica, ktoré nie sú znehodnotené úpravami a zodpovedajúce zásuvky obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- b) **Obsluha sa nesmie telom dotýkať uzemnených predmetov, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, sporáky a chladničky.** Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
- c) **Elektrické náradie sa nesmie vystavovať dažďu, vlhkmu alebo mokru.** Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- d) **Pohyblivý prívod sa nesmie používať na iné účely.** Elektrické náradie sa nesmie nosiť alebo ťahtať za prívod, ani sa nesmie ťahom za prívod odpájať vidlice zo zásuvky. Prívod je nutné chrániť pred horúčavou, mastnotou, ostrými hranami alebo pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- e) **Ak je elektrické náradie používané vonku, musí sa použiť predlžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie.** Používané predlžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- f) **Ak používa sa elektrické náradie vo vlhkých priestoroch, je nutné používať napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD).** Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pojem "prúdový chránič (RCD)" môže byť nahradený pojmom "hlavný istič obvodu (GFCI)" alebo "istič unikajúceho prúdu (ELCB)".

3. BEZPEČNOSŤ OSÔB

- a) **Pri používaní elektrického náradia musí byť obsluha pozorná, musí sa venovať tomu, čo práve robí, a musí sa sústredit' a trievzo uvažovať.** Elektrické náradie sa nesmie používať, ak je obsluha unavená alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb.
- b) **Používať osobné ochranné pracovné prostriedky.** Vždy používať ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. Respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
- c) **Je nutné vyvarovať sa neúmyselnému spusteniu stroja.** Je nutné sa uistíť, že je spínač pred zapojením vidlice do zásuvky a / alebo pri pripájaní batériové súpravy, zdvihaním či prenášaním náradia v polohe vypnuté. Prenášanie náradia s prstom na vypínači alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
- d) **Pred zapnutím náradia je nutné odstrániť všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče.** Nastavovacie nástroj alebo kľúč, ktorý zostane pripavený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
- e) **Obsluha musí pracovať len tam, kam bezpečne dosiahne.** Obsluha musí vždy udržiavať stabilný postoj a rovnováhu. To umožní lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím v nepredvídaných situáciach.
- f) **Obliekať sa vhodným spôsobom.** Nenosíť voľné odevy ani šperky. Obsluha musí dbať, aby mala vlasy a odev dostatočne ďaleko od pohyblivých častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami.
- g) **Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojení zariadenia na odsávanie a zber prachu, je potrebné zabezpečiť, aby sa takéto zariadenia pripojila a správne používala.** Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom.
- h) **Obsluha nesmie dopustiť, aby sa kvôli rutine, ktorá vychádza z častého používania náradia, stala samolúbo a začala ignorovať zásady bezpečnosti náradia.** Neopatrná činnosť môže v zlomku sekundy spôsobiť závažné poranenie.

4. POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA BATÉRIOVÉHO NÁRADIE

- a) **Elektrické náradie sa nesmie preťažovať.** Je nutné používať správne elektrické náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktoré bolo skonštruované.
- b) **Nesmie sa používať elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť a vypnúť spínačom.** Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- c) **Pred akýmkolvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uskladnením elektrického náradia je nutné vytiahnuť vidlicu zo sietovej zásuvky a / alebo odňať batériovú súpravu z elektrického náradia, ak je odnímateľná.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
- d) **Nepoužívané elektrické náradie je nutné skladovať mimo dosahu detí a nesmie sa dovoliť osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito**

pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.

- e) **Elektrické náradie a príslušenstvo je nutné udržiavať. Je potrebné kontrolovať nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, sústredit' sa na praskliny, zlomené súčasti a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohrozit' funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím je nutné zaistiť jeho opravu.** Veľa nehôd je spôsobených nesprávnou údržbou náradia.
- f) **Rezacie nástroje je nutné udržiavať ostré a čisté.** Správne udržiavané a naoštrené rezacie nástroje s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.
- g) **Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. je nutné používať v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétné elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce.** Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než pre aké bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.
- h) **Rukoväte a úchopovej povrchy je nutné udržiavať suché, čisté a bez mastnoty.** Klzké rukoväte a úchopovej povrchy neumožňujú v neočakávaných situáciach bezpečné držanie a kontrolu náradia.

5. POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA BATÉRIOVÉHO NÁRADIE

- a) **Náradie nabíjajte iba nabíjačkou, ktorý je určený výrobcom.** Nabíjač, ktorý môže byť vhodný pre jeden typ batériové súpravy, môže byť pri použití s inou batériovou súpravou príčinou nebezpečenstva požiaru.
- b) **Náradie používajte iba s batériovou súpravou, ktorá je výslovne určená pre dané náradie.** Používanie akýchkoľvek iných batériových súprav môže byť príčinou nebezpečenstva úrazu alebo požiaru.
- c) **Ak nie je batériová súprava práve nepoužíva, chráňte ju pred stykom s inými kovovými predmetmi ako sú kancelárske sponky, mince, klúče, klince, skrutky, alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť spojenie jedného kontaktu batérie s druhým.** Skratovaniu kontaktov akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- d) **Pri nesprávnom používaní môžu z batérie unikať tekutiny; vyvarujte sa kontaktu s nimi. Ak dôjde k náhodnému styku s týmito tekutinami, opláchnite postihnuté miesto vodou. Ak sa dostane tekutina do oka, vyhľadajte navyše lekársku pomoc.** Tekutiny unikajúce z batérie môžu spôsobiť zápaly alebo popáleniny.
- e) **Batériová súprava alebo náradie, ktoré je poškodené alebo prestavané, sa nesmie používať.** Poškodené alebo upravené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne, ktoré môže mať za následok oheň, výbuch alebo nebezpečenstvo úrazu.
- f) **Batériové súpravy alebo náradie sa nesmie vystavovať ohňu alebo nadmerné teplote.** Vystavenie ohňu alebo teplote vyššej ako 130 ° C môže spôsobiť výbuch.
- g) **Je nutné dodržiavať všetky pokyny nabíjania a Nenabíjať batériovú súpravu alebo náradie mimo teplotný rozsah, ktorý je uvedený v návode na používanie.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách, ktoré sú mimo uvedený rozsah, môžu poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.

6. SERVIS

- a) **Opravy vášho batériového náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely.** Týmto spôsobom bude zabezpečená rovnaká úroveň bezpečnosti náradie ako pred opravou.
- c) **Poškodené batériové súpravy sa nesmie nikdy opravovať.** Oprava batériových súprav by mala byť vykonávaná iba u výrobcu alebo v autorizovanom servise.

Bezpečnostné pokyny pre nabíjačku



- Nabíjačku chráňte pred dažďom a vlhkou. Nabíjačku je možné používať iba v uzavretých priestoroch.
- Nabíjačka je určená na nabíjanie iba akumulátora dodávaného k tomuto aku náradia a žiadnych iných akumulátorov. Pri nabíjaní iných akumulátorov, než na ktoré je nabíjačka určená, môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Udržujte nabíjačku čistú.
- Pred každým použitím nabíjačky skontrolujte, či je v poriadku, vrátane prívodného kábla. Nabíjačku neprevádzkujte na ľahko zápalných predmetoch a podkladoch (napr. Na papieri) alebo v prostredí s výbušnou a / alebo horľavou atmosférou.
- Pri nabíjaní vždy zaistite dostatočné vetranie, pretože môže dôjsť k úniku pára či elektrolytu z akumulátora, ak je akumulátor poškodený v dôsledku zlého zaobchádzania / poškodenie.
- Nabíjačku neprevádzkujte na ľahko zápalných predmetoch a podkladoch (napr. Na papieri) alebo v prostredí s výbušnou a / alebo horľavou atmosférou.
- Pri nabíjaní vždy zaistite dostatočné vetranie, pretože môže dôjsť k úniku pára či elektrolytu z akumulátora, ak je akumulátor poškodený v dôsledku zlého zaobdenie / poškodenie.
- Po ukončení nabíjania nabíjačku odpojte od zdroja el. proudu, nenechávajte ju pripojenú k napätiu dlhšie, než je nutné.
- Zabráňte používaniu nabíjačky osobám (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča bez dozoru alebo poučenia. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Všeobecne sa neberie do úvahy používaní prístroja veľmi malými deťmi (vek 0-3 roky vrátane) a používanie mladšími deťmi bez dozoru (vek nad 3 roky pod 8 rokov). Pripúšťa sa, že ľažko hendikepovaní ľudia môžu mať potreby mimo úroveň stanovenú touto normou (EN 60335).

Bezpečnostné pokyny pre akumulátor

- Akumulátor skladujte a nabíjajte v suchom prostredí a dbajte na to, aby sa do nich nedostala voda.
- Nikdy akumulátor nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a teplotám vyšším ako 50 ° C.
- Akumulátor nabíjajte len po dobu potrebnú na nabíjanie viď. signalizácia kontrolkou na nabíjačke.
- Konektory akumulátora udržujte čisté a chráňte ich pred zanesením, deformáciou a pred skratovaním.
- Akumulátor chráňte pred nárazmi, vlhkosťou a nikdy akumulátor neotvárajte či mechanicky nepoškodzujte.
- Akumulátor nikdy nespaľujte, nehádžte do vody alebo životného prostredia, ale odovzdajte ho k ekologickej likvidácii.

Ak dôjde k poškodeniu akumulátora a úniku elektrolytu v dôsledku zlého zaobchádzania s akumulátorom, vyhnite sa kontaktu s pokožkou. Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky, dôkladne ju umyte vodou. Tekutiny unikajúci z batérie môžu spôsobiť zápaly, popáleniny alebo poleptanie. V prípade zasiahnutia očí ich dôkladne vypláchnite čistou vodou a ihneď konzultujte s lekárom, v prípade požitia ihneď konzultujte s lekárom ohľadom postupu.

Skladovanie

- Aku náradí skladujte na suchém miestě mimo dosah deťí. Před uskladnením aku náradí z něho z bezpečnostních důvodů akumulátor vyjměte. Je-li akumulátor zasunutý v aku

náradí, dochází k jeho rychlejšímu vybíjení. Akumulátor a náradí chráňte před mrazem, vysokými teplotami, vlhkem a vodou.

Význam symbolov na štítkoch



	Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
	Používajte certifikovanú ochranu zraku a sluchu s dostatočnou úrovňou ochrany.
	Používajte certifikovanú ochranu dýchacích ciest s dostatočnou úrovňou ochrany.
	Zodpovedá príslušným požiadavkám EÚ.
	Zariadenie druhej triedy ochrany. Dvojitá izolácia.
	Nabíjačka je určená na použitie len v interéri. Nutné chrániť pred daždom a vlhkom.
	Jednosmerný prúd/napätie.
	Zásuvka určená pre nabíjanie akumulátora jednosmerným prúdom.
	Poistka s uvedením proudovej hodnoty v A.
	Pozor, výstraha, riadte sa inštrukciami.
	Spätný zber batérií, viz ďalej.
	Elektroodpad, viz ďalej.
	Akumulátor nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a teplotám vyšším ako 50 °C.
	Akumulátor nevhadzujte do vody a nevyhadzujte ho do životného prostredia.

	Akumulátor nespaľujte.
SN	Sériové číslo zahŕňajúce rok, mesiac výroby, číslo súradie

Likvidácia odpadu

OBALY

- Obaly vyhodťte do príslušného kontajnera na triedený odpad.

AKU NÁRADIE

Podľa európskej smernice (EÚ) 2012/19 sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú vyhadzovať do zmiešaného odpadu, ale je nevyhnutné ich odovzdať na ekologickú likvidáciu do spätného zberu elektroodpadu na k tomu určené zberné miesta. Pred odovzdaním aku náradia z neho odoberte akumulátor, ktorý je nutné odovzdať k ekologickej likvidácii batérií samostatne (oddelené). Informácie o zberných miestach obdržíte na obecnom úrade.

AKUMULÁTOR



Akumulátor obsahuje náplne, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie, preto ho odovzdajte na ekologickú recykláciu / likvidáciu do spätného zberu akumulátorov. Podľa európskej smernice o akumulátoroch a batériach 2006/66 EC nesmie byť nepoužiteľné akumulátory vyhodené do zmiešaného odpadu či životného prostredia. Informácie o zberných miestach obdržíte na obecnom úrade.

Záručná lehota a podmienky (práva z chybného plnenia)

- Ak požiada o to kupujúci, je predávajúci povinný kupujúcemu poskytnúť záručné podmienky (práva z chybného plnenia) v písomnej forme podľa zákona.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

Pre uplatnenie práva na záručnú opravu tovaru sa obráťte na obchodníka, u ktorého ste tovar zakúpili.

EÚ Vyhľásenie o zhode

Výrobca Levior s.r.o. • Tovačovská 3488, SK-750 02 Přerov prehlasuje, že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh uvedená prevedení, zodpovedajú nižšie uvedeným požiadavkám Európskej únie. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmety vyhlásenie-identifikácie výrobkov:

Aku uhlová brúska:

28032 Aku uhlová brúska

sú v zhode s nasledujúcimi harmonizovanými normami vrátane ich pozmeňujúcich príloh, ak existujú, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda s ďalej uvedenými harmonizačnými predpisy:

2006/42 ES:

EN 62841-1:2015, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 aku vŕtačky; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 aku rázový uťahovák; EN 60745-1:2009, EN 60745-2-6:2010 vŕtacie kladivo; EN 60745-1:2009, EN 60745-2-3:2011 uhlová brúska; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 multifunkčné oscilačné náradie; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-5:2014 kotúčová píla; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 excentrická brúska; EN 60745-1:2009/A11:2010, EN 60745-2-16:2010 klincovačka / sponkovačka; EN62841-1:2015, EN62841-2-11:2016 píla ocaska; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-11:2016 priamočiara píla; EN 60598-2-5:2015 použitá v spojení s EN 60598-1:2015, doložka 9.2 led svetlo; EN 62841-2015, EN 62841-2-2:2014 aku skrutkovač.

(EU) 2014/35:

EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2004; EN 62233:2008 nabíjačky

(EU) 2014/30:

EN 55014-1:2006 do 28.4.2020/ poté EN 55014-1:2017; EN 55014-2:1997 do 25.3.2018/ poté dle EN 55014-2:2015; pro nabíjačky eště: EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

(EU) 2011/65: EN 50581:2012

EN 62133:2013 do 14.3.2020/poté EN 62133:2017, UN 38.3 akumulátor

Kompletizácií technickej dokumentácie 2006/42 ES a 2000/14 ES vykonal Ondřej Marek so sídlom na adrese výrobcu.

Technická dokumentácia (2006/42 ES, 2000/14 ES) je dostupná na adrese výrobcu.

Miesto a dátum vydania vyhlásenie o zhode EÚ: Přerov, 30.1.2022

Osoba oprávnená vypracovaním vyhlásenia o zhode EÚ v mene výrobcu

(Podpis, meno, funkcia):

 LEVIOR s.r.o. ®

Tovačovská 3488/28, 750 02 Přerov

IČO 61973939 DIČ CZ61973939

tel.: 581 746 256-8, fax: 581 746 255

Ondřej Marek



konateľ spoločnosti Levior s.r.o.

Használati útmutató

Cikkszám: 28032



Kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.



Műszaki specifikáció

Termék	Vezeték nélküli sarokcsiszoló
Max. tárcsa átmérő	115mm
Sebesség terhelés nélkül	8000min ⁻¹
Max. akkumulátor feszültség	20V
Orsó menet mérete	M14
Max. vágási vastagság	15mm
Súly akkumulátorral 2000 mAh	1,6kg
Védeeltség	IPX0
Hangnyomásszint, bizonytalanság K	LpA= 76,67dB(A), K= 3dB(A)
Hangteljesítmény szint, bizonytalanság K	LwA= 87,67dB(A), K= 3dB(A)
Rezgés felszíni csiszolás esetén	a _{h,AG} = 5,324m/s ² ; K= 1,5m/s ²

Alkatrészek és kezelőszervek



- 1) Az orsó forgását rögzítő gomb a szerszámcseréhez
- 2) Fogantyú
- 3) Akkumulátor kioldó gomb
- 4) Gomb az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzésére LED-ekkel
- 5) Működtető kapcsoló
- 6) Gomb a működtető kapcsoló feloldásához
- 7) Motor szellőzőnyílásai
- 8) Első fogantyú
- 9) Védőburkolat
- 10) Alátét tárcsa szorítóanyával
- 11) A védőburkolat gyorskioldó mechanizmusának karja

Útmutató az akkumulátor kezeléséhez

- A lítium akkumulátor jellemzőitől függően fontos, hogy 3 hónap elteltével ellenőrizze a töltöttségi szintet. Ha a töltöttségi szint alacsony, gondoskodnia kell az akkumulátor töltöttségéről.
- Ha az akkumulátort hosszú ideig töltés nélkül hagyja, a töltöttségi szint nagyon alacsony szintre csökkenhet, vagy az akkumulátor teljesen lemerülhet. Ebben az esetben az akkumulátor megsérülhet.
- Miután az akkumulátorcsomag teljesen feltöltődött, hosszabb ideig használaton kívül maradhat. Általában ajánlott legalább 3 havonta ellenőrizni az akkumulátort.
- Ha akkumulátoros szerszámokat használ, ne felejtse el időben feltölteni az akkumulátort a használat után. Ellenkező esetben az akkumulátor könnyen megsérülhet.

Az akkumulátor töltése

KÖZELÍTŐ TÖLTÉSI IDŐ TÖLTŐKKEL	
4000 mAh	
4 A gyorstöltő (28086)	55 perc
2,4 A gyorstöltő (28085)	90 perc
2000 mAh	
4 A gyorstöltő (28086)	30 perc
2,4 A gyorstöltő (28085)	40 perc

FIGYELMEZTETÉS

Az akkus szerszám előkészítése és használatba vétele előtt olvassa el a teljes használati útmutatót, és tartsa a termékkel együtt, hogy a kezelő megismerhesse azt.

Ha kölcsönadja vagy eladja a terméket bárkinek, mellékelje ezt a használati útmutatót is. Kerülje el a kézikönyv sérülését. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék használatából eredő károkért vagy sérülésekért, amelyek ellentétesek a jelen utasításokkal. A készülék használata előtt ismerkedjen meg minden kezelőszervével és alkatrészével, valamint a készülék kikapcsolásának módjával, hogy veszélyhelyzet esetén azonnal le tudja kapcsolni. Használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész biztonságosan rögzítve van-e, és hogy a készülék bármely része, például a biztonsági burkolatok nem sérültek, nem megfelelően vannak-e beszerelve vagy hiányoznak a helyükön. Ez vonatkozik a töltőre és annak tápkábelére is. Ha az akkus szerszám, akkumulátor vagy töltő sérült vagy hiányos, ne használja, hanem javítassa meg vagy cserélje ki eredeti alkatrészekre.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez nyomja meg az akkumulátoron lévő gombot, és ha szükséges, töltse fel az akkumulátort a LED-ek számának és az akkus szerszám várható üzemidejének megfelelően. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, minden LED világít. Az akkumulátor bármilyen töltési szintről tölthető anélkül, hogy csökkentené a kapacitását.

1. Először helyezze be az akkumulátort a mellékelt töltő nyílásiba.
2. Mielőtt a töltőt áramforráshoz csatlakoztatná, áramerősség mellett ellenőrizze, hogy az aljzat feszültsége megfelel-e a 220-240 ~ 50 Hz tartománynak, és hogy a töltőn nincs-e sérült tápkábel (pl. szigetelés), burkolat vagy egyéb alkatrész.

Ha a töltő megsérül, cseréltesse ki a gyártótól származó hibátlan eredetire. Az akkumulátor töltéséhez csak a gyártó által biztosított eredeti töltőt szabad használni, ellenkező esetben a nem

megfelelő töltési paraméterek miatt más töltő használata tüzet vagy robbanást okozhat. Óvja a töltő tápkábelét a sérülésekkel.

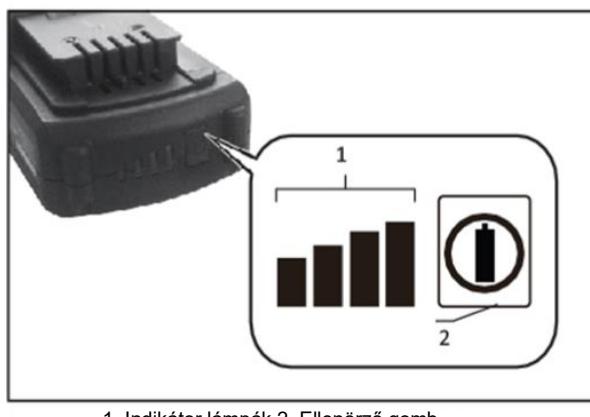
3. Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz.

A 28085/28086 töltőkhöz

- töltés közben egy zölden villogó LED jelzi a piros LED mellett.
 - teljes töltés esetén csak egy zöld LED világít.
 - rendellenes töltési folyamat esetén a zöld és piros villogó LED egyaránt jelzi.
 - az akkumulátor töltöttségi szintje nyomon követhető az akkumulátoron lévő világító LED-ek számával, amelyek az akkumulátor töltése közben világítanak. Fenntartjuk a jogot a töltési és újratöltési folyamat fenti jelzéseinek megváltoztatására.
- 4. A töltés után először válassza le a töltőt az áramforrásról, majd csúsztassa ki az akkumulátort a töltőnyílásokból az akkumulátoron lévő gomb megnyomásával és nyomva tartásával.**

Akkumulátor funkciók leírása

A kapacitás kijelzése



Indikátor lámpák			Fennmaradó kapacitás
Világít	Nem világít	Villog	
■	□	■	75% - 00%
■■■	□	■	50% - 5%
■■	□□	■	25% - 0%
■	□□□	■	0% - 5%
■	□□□	■	Tölts fel az akkut

Akkumulátor felhelyezése és levétele



Használat

- Szerelje fel a védőburkolatot, a fogantyút és a tárcsát úgy, hogy az akkumulátort eltávolította a darálóból!

A KIEGÉSZÍTŐ (ELSŐ) FOGANTYÚ FELSZERELÉSE

- A sarokcsiszolót nem szabad az elülső fogantyú felszerelése nélkül használni.
- Cavarja be az elülső segédfogantyút a csiszolótest megfelelő furataiba az elvégzett tevékenységnak megfelelően.
- Vágáshoz csavarja be a daráló jobb vagy bal oldalán lévő lyukba, attól függően, hogy jobb- vagy balkezes.
- Felületcsiszoláshoz csavarja be a fogantyút a csiszológép tetején lévő lyukba.

VÉDŐBURKOLAT FELSZERELÉSE

- Szereljen fel védőburkolatot a sarokcsiszoló nyakára, amelyet úgy kell elhelyezni, hogy a vágófedél vágás közben a kezelő felé mutasson, és megvédje a felhasználót az esetlegesen elrepülő anyagdaraboktól vagy tárcsáktól és szikráktól. Helyezze a védőhüvelyen lévő fém nyúlványt a daráló nyakán lévő bevágásba úgy, hogy a kiemelkedés a nyakon lévő horonyba kerüljön, majd fordítsa a védőburkolatot a horonyban lévő kiemelkedéssel a helyére.
- Ezután engedje le a gyorskioldó szerkezet karját, és rögzítse a védőburkolatot a csiszoló nyakán az anya becsavarásával egy megfelelő rögzítőszerszámmal. Csavarja be az anyát, hogy a védőburkolat jól rögzüljön, és azt is, hogy a gyorskioldó karja az anya meglazítása nélkül nyitható legyen, ha a védőburkolat helyzetét módosítani kell. Ha a gyorskioldó kart nem lehet kinyitni, akkor szükséges mértékben lazítsa meg az anyát.

KORONG FELHELVEZÉSE / CSERE

- Helyezzen egy alátétet a csiszoló orsójára úgy, hogy az illeszkedjen az orsó bevágásaiba és forogjon vele. Ügyeljen arra, hogy az alátét megfelelően illeszkedjen.
- Helyezze a korongot az alátétre.
 - Ha a korongnak csésze alakú hajlítása van, úgy kell az orsóra ültetni, hogy a penge hajlítása a betéten legyen.
- Cavarja rá a külső szorítóanyát a csiszoló orsójára.
- Vastagabb, maximum 6 mm vastagságú (csiszoló) korong rögzítéséhez csavarja a külső szorítóanyát oldalra úgy, hogy a megemelt gyűrű a kerék felé legyen. A vékony (vágó) korong rögzítéséhez csavarja a szorítóanyát a penge felé a kiálló gyűrű nélküli oldalra.

AZ ENGEDÉLYEZETT TARTOZÉKOK TELEPÍTÉSE A CSISZOLÓ ORSÓJÁRA

- Ha a sarokcsiszolót M14-es menetes tartozékkal (pl. drótkefe, csiszolólap-tartó) kívánja használni, mielőtt ezt a tartozéket a csiszológép orsójára csavarja, először vegye le az alsó alátétet az orsóról és csavarja le a szorító anyát, majd csavarja be a szükséges tartozéket az orsón kézzel.
- A tartozéket sarokcsiszolóval való használatra kell tervezni, és a megengedett legnagyobb fordulatszáma (a tartozékon jelölve) nem lehet alacsonyabb, mint a sarokcsiszoló terhelés nélküli üzemmódban mért fordulatszáma (a csiszoló címkéjén feltüntetve). A szerszámmal való biztonságos munkavégzésnek nem elégseges feltétele, hogy a tartozékok a csiszolóorsóra felcsavarozhatók.
- A műszaki adatok táblázatában megadott nagyobb átmérőjű tartozékokat nem szabad a sarokcsiszoló orsójára felszerelni. A védőburkolatot semmi esetre sem szabad eltávolítani a megengedett átmérőnél nagyobb tartozékok használatához!

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE A SAROKCSISZOLÓBA

- Helyezze be az akkumulátort a sarokcsiszoló fogantyújába úgy, hogy kattanjon.

SAROKCSISZOLÓ HASZNÁLATA

VÁGÁS VÁGÓKORONGGAL

1. Vágáskor a csiszolót a vágandó anyag síkjára merőlegesen kell tartani a vágás során, és nem szabad oldalra dönteni. A csiszoló nem folyadékhűtéses vágáshoz készült.
2. Vágáskor a munkadarabot megfelelő szorítóeszközökkel szilárdan rögzíteni kell, hosszabb munkadarabok vágásakor pedig a vágási pont közelében a munkadarabot minden oldalon meg kell támasztani, hogy a penge ne szorulhasson be a vágatba.
3. Csiszolókoronggal (max. 6 mm vastagságú) vagy vágókoronggal végzett csiszoláskor ügyeljen arra, hogy a tárcsa a munkadarabon ne ugráljon.

CSISZOLÁS

- Felületi csiszoláshoz csavarja be a kiegészítő fogantyút a csiszoló "hátsó" oldalán lévő furatba.
- Lamellás tárcsákkal való köszörüléskor a tárcsát kb. 15° -ban döntve tartsa az alaplaphoz képest.
- Lapos csiszolásnál (lamelláris tárcsák vagy csiszolópapír használata a tartókoronghoz rögzítve) ne gyakoroljon túlzott nyomást a csiszolóra, elegendő a szerszám saját súlyának hatása. Vezesse a darálót körkörös mozdulatokkal az őrült anyag felületén.

CSISZOLÁS DRÓTKEFÉVEL

- Drótkefél végzett csiszoláskor ne gyakoroljon nyomást a kefére, mert ez csökkenti a munkavégzés hatékonyságát, felgyorsítja a kefe kopását és túlságosan meghereli a csiszolót. Ha korongkefét használ, vezesse azokat 15°-os szögben a talajhoz képest.

Biztonsági utasítások akkumulátoros csiszolóğéphez

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN MUNKA TEVÉKENYSÉGRE

- A köszörülési, felületi csiszolási, drótkefés vagy csiszolóvágási munkákra vonatkozó biztonsági előírások
- 1. Ez az elektromechanikus szerszám csiszolóként, felületcsiszolóként, drótkefecsiszolóként vagy vágószerszámként használható. Az ehhez az elektromechanikus szerszámhoz tartozó összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és specifikációt el kell olvasni. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
- 2. Ezzel az eszközzel nem ajánlott olyan munkatevékenységeket végezni, mint a polírozás. Az olyan munkavégzés, amelyre ez a szerszám nem készült, kockázatot és személyi sérülést okozhat.
- 3. A szerszám gyártója által kifejezetten nem tervezett és nem ajánlott tartozékokat nem szabad használni. Önmagában az a tény, hogy egy tartozék csatlakoztatható a szerszámhoz, nem garantálja annak biztonságos működését.
- 4. A tartozék névleges fordulatszámának legalább egyenlőnek kell lennie a szerszámon

feltüntetett maximális fordulatszámmal. A névleges fordulatszámuknál nagyobb sebességgel működő tartozékok eltörhetnek és széteshetnek.

5. A tartozékok külső átmérőjének és vastagságának az elektromechanikus szerszám névleges tartományán belül kell lennie. A nem megfelelő méretű tartozékokat nem lehet megfelelően védeni vagy ellenőrizni.
6. A tartozék menetes rögzítésének meg kell egyeznie a csiszolóorsó menetével. A karimákra szerelt tartozék szorítófuratának meg kell felelnie a karima meghatározó átmérőjének. Azok a tartozékok, amelyek nem egyeznek az elektromos kéziszerszám szerelési méreteivel, kiegensúlyozatlanok lesznek, túlzottan vibrálhatnak, és az irányítás elvesztését okozhatják.
7. Sérült tartozékokat nem szabad használni. minden használat előtt ellenőrizze a tartozékokat: csiszolókorongok - forgácsok és repedések, hátlapok - repedések, szakadások vagy túlzott kopás, drótkefék - laza vagy repedt szálak. Ha a tartozék vagy a szerszám leesett, ellenőrizze, hogy nem sérült-e, vagy szereljen be egy sértetlen tartozékot. A tartozék ellenőrzése és felszerelése után a kezelőnek és a közelben lévőknek úgy kell állniuk, hogy kívül esnek a forgó tartozék síkjában, és a szerszámnak egy percig maximális fordulatszámon kell üresjáratban lennie. A próbaidő alatt a sérült tartozékok általában eltörnek vagy szétesnek.
8. Személyi védőfelszerelést kell használni. Az alkalmazástól függően arcvédőt vagy védőszemüveget kell viselni. Porvédő maszkot, hallásvédőt, kesztyűt és munkakötényt, amely képes megtartani a csiszolóanyag vagy a munkadarab kis darabjait, ésszerű mértékben kell használni. A szemvédelemnek képesnek kell lennie a különféle munkatevékenységek során keletkező repülő törmelékek visszatartására. A pormasznak vagy légzőkészüléknek ki kell tudnia szűrni a tevékenység során képződő részecskéket. A nagy intenzitású zajnak való hosszan tartó expozíció halláskárosodást okozhat.
9. A közelben lévőknek biztonságos távolságban kell maradniuk a munkaterülettől. Mindenkinek, aki a munkaterületre belép, egyéni védőfelszerelést kell viselnie. A munkadarab töredékei vagy a sérült tartozékok lerepülhetnek és sérüléseket okozhatnak még a közvetlen munkaterületen kívül is.
10. Ha olyan műveletet végez, ahol a szerszámgy hozzáérhet egy rejtekkhez vagy saját tápegységéhez, az elektromos kéziszerszámot csak szigetelt markolattfelületeknél szabad tartani. A szerszámgy "feszültség alatt álló" vezetékkel való érintkezése az elektromos kéziszerszám nem szigetelt fémrészei "feszültség alá kerülését" okozhatja, és áramütést okozhat a felhasználónak.
11. 2. A rugalmas adagolót a forgó szerszámtól távol kell elhelyezni. Ha a kezelő elveszíti az irányítást, a mozgó vezeték elvágható vagy feltekerhető, és a kezelő keze vagy karja behúzódhat a forgó szerszámba.
12. Az elektromechanikus szerszámokat soha nem szabad leenni, amíg a szerszám teljesen le nem áll. A forgó szerszám megakadhat a felületen, és kivonhatja a szerszámot a kezelő irányítása alól.
13. Elektromechanikus szerszámokat soha nem szabad beindítani szállítás közben a kezelő oldalán. Ha a szerszámot véletlenül megéríti, az beleakadhat a kezelő ruhájába, és a testhez érhet.
14. A szerszám szellőzőnyílásait rendszeresen meg kell tisztítani. A motorventilátor beszívja a port a házba, és a fémpor túlzott felhalmozódása elektromos veszélyeket okozhat.
15. Elektromechanikus szerszámok nem használhatók gyúlékony anyagok közelében. Ezek az anyagok szikrától meggyulladhatnak.
16. Folyékony hűtést igénylő tartozékok nem használhatók. A víz vagy más hűtőfolyadékok használata áramütést vagy halált okozhat.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN MUNKA TEVÉKENYSÉGHEZ ÉS KAPCSOLÓDÓ FIGYELMEZTETÉSEK

1. A visszarúgás egy forgó tárcsa, hátlap, kefe vagy egyéb tartozék becsípésére vagy elakadására adott hirtelen reakció. A befogás vagy beszorítás a forgó szerszám hirtelen leállását okozza, ami viszont azt eredményezi, hogy az ellenőrizetlen szerszám a szerszám forgási irányával ellentétes irányba mozog az elakadás helyén. Például, ha egy

csiszolókorong becsípődik vagy beszorul egy munkadarabba, a tárcsa befogási pontba kerülő éle behatolhat az anyag felületébe, és a tárcsa felnyomását vagy kidobását okozhatja. A penge a kezelő felé vagy tőle távolodva ugorhat, attól függően, hogy a penge milyen irányban mozog az elakadási ponton. Ilyen esetekben a csiszolókorongok is eltörhetnek.

2. A visszarúgás az elektromechanikus szerszámok nem megfelelő használatának és/vagy a nem megfelelő működési eljárásoknak vagy feltételeknek az eredménye, és az alábbiakban ismertetett biztonsági óvintézkedések megfelelő betartásával megelőzhető.
3. A szerszámot szilárdan kell tartani, és meg kell őrizni a test és a karok megfelelő helyzetét, hogy az ellenálljon a visszarúgási erőknek. A visszarúgás vagy a reakciónyomaték maximális szabályozása érdekében a gép indításakor minden egy segédfogantyút kell használni, ha van. A kezelő ellenőrizheti a reakciónyomatékokat és a visszarúgási erőket, ha betartja a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket.
4. A kéz soha ne kerüljön a forgó szerszám közelébe. A szerszám kidobhatja a kezelő kezét.
5. Nem állhat olyan helyen, ahol a szerszám visszarúgás esetén beszorulhat. A visszarúgás a penge mozgásának irányával ellentétes irányba dobja a szerszámot az elakadási ponton.
6. Különös figyelmet kell fordítani a sarkok, éles élek stb. megmunkálására. Meg kell akadályozni a szerszám pattanását és beszorulását. A sarkok, éles szélek hajlamosak beszorítani a forgó szerszámot, és az irányítás elvesztését vagy visszarúgást okozhatnak.
7. A fűrészláncfűrészlapot vagy a fogazott fűrészlapot nem szabad a szerszámhöz rögzíteni. Ezek a lemezek gyakran visszarúgást és az irányítás elvesztését okozzák.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖSZÖLÉSI ÉS VÁGÁSI MUNKÁKHOZ

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK KÖSZÖLÉSRE ÉS CSISZOLÓ VÁGÁSÁRA:

1. Csak az ehhez az elektromechanikus szerszámhöz ajánlott korongokat és a kiválasztott tárcsához tervezett speciális védőburkolatot használja. Azokat a tárcsákat, amelyekhez az elektromechanikus szerszámot nem terveztek, nem lehet megfelelően letakarni, és veszélyesek.
2. A középen leeresztett tárcsák csiszolófelületét a védőburkolat élének síkja alá kell szerelni. A védőburkolat élének síkján túlnyúló, nem megfelelően felszerelt tárcsa nem védhető megfelelően.
3. A védőburkolatot biztonságosan kell rögzíteni az elektromos kéziszerszámhöz, és a maximális biztonság érdekében úgy kell elhelyezni, hogy a pengéből a lehető legkevesebb legyen szabadon a működés irányába.
4. A védőburkolat segít megvédeni a kezelőt a korong törmelékétől, a pengével való véletlen érintkezéstől és a ruházatot meggyűjtő szikrától.
5. A korongokat csak rendeltetésszerűen szabad használni. Például: a vágókorong oldalával való köszörülés nem megengedett. A csiszoló vágótárcsákat kerületi vágáshoz terveztek, a tárcsákra ható oldalirányú erők széttörhetik őket.
6. Mindig a kiválasztott korognak megfelelő méretű és alakú sértetlen tárcsakarimákat kell használni. A megfelelő pengeperemek megtámasztják a pengét, csökkentve a pengetrész lehetőségét. A vágókorongok karimái eltérhetnek a csiszolókorongok karimáitól.
7. A nagyobb elektromechanikus szerszámokhoz eredetileg nagyobb méretű kopótárcsákat nem szabad használni. A nagyobb elektromechanikus szerszámokhoz tervezett tárcsák nem alkalmasak kisebb szerszámok nagyobb sebességére, és eltörhetnek.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK VÁGÁSHOZ KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK, KÜLÖNLEGES CSISZOLÓ / VÁGÁSI MŰVELETEKRE:

1. A vágótárcsát nem szabad beleütni az anyagba, és nem szabad túlzott nyomásnak kitenni. Nem szabad erőfeszítést tenni a túlzott vágásmélység elérésére. A penge túlterhelése növeli a terhelést és a penge elcsavarodási vagy beszorulási hajlamát a vágás során, valamint a korong visszarúgásának vagy megrepedésének lehetőségét.
2. Ne álljon egy vonalban a forgó tárcsával vagy mögé. Amint a korong elmozdul a kezelő testétől a munkaponton, egy esetleges visszarúgás a forgó pengét és az elektromechanikus szerszámokat közvetlenül a kezelőre vetheti.
3. Ha a korong elakad vagy a vágás bármilyen okból megszakad, az elektromechanikus szerszámot ki kell kapcsolni, és mozdulatlanul kell tartani, amíg a korong teljesen meg nem áll. A kezelő soha ne kísérelje meg eltávolítani a vágópengét a vágásból, miközben a penge mozgásban van, mert visszarúgás léphet fel. Ellenőrizni kell a helyzetet, és gondoskodni kell a megoldásról a penge beszorulásának elkerülése érdekében.
4. A munkadarab bevágását nem szabad újrakezdeni. Hagyják, hogy a penge elérje a teljes sebességét, és óvatosan helyezze vissza a vágásba. Ha a szerszámot úgy indítja újra, hogy a penge belemerült a vágásba, beszorulhat, felnyomódhat vagy visszaüthet.
5. A paneleket és más nagyméretű munkadarabokat alá kell támasztani a tárcsa beszorulásának és a visszarúgásnak a kockázatának csökkentése érdekében. A nagy munkadarabok hajlamosak megereszkedni saját súlyuk hatására. A támasztékokat a munkadarab alá kell helyezni a vágási vonal közelében és a munkadarab szélei közelében a fűrészlap minden oldalán.
6. Különös körültekintéssel kell eljárni, ha „üregvágást” végez a meglévő falakban vagy más vakterekben. A behatóló penge átvághatja a gáz- vagy vízvezetékeket, elektromos vezetékeket vagy tárgyakat, amelyek visszarúgást okozhatnak.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A SÍKKÖSZÖLÉSI MUNKÁKHOZ VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS, A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ SÍKKÖSZOLÁSI MUNKA TEVÉKENYSÉGEKRE:

1. Ne használjon túlméretezett csiszolópapírt a csiszolókoronghoz. A csiszolópapír kiválasztásakor be kell tartani a gyártó ajánlásait. A nagyméretű csiszolópapír, amely túlnyúlik a csiszolónapon, elszakadhat, és elakadást, kerékszakadást vagy visszarúgást okozhat.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A DRÓTKEFÉS CSISZOLÁSI MUNKÁKHOZ VONATKOZÓAN BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK, A DRÓTKEFÉS CSISZOLÁSI MUNKÁKRA VONATKOZÓAN:

1. Még normál működés közben is drótsörték szállnak ki a keféből. A vezetékeket nem szabad túlterhelni a kefe fajlagos terhelése felett. A drótsörték könnyen áthatolnak a könnyű ruházaton és/vagy a bőrön.
2. Ha drótkefével való csiszoláshoz védőburkolat használata javasolt, ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen a drótkerék vagy kefe és a védőburkolat között.
 - A dróttárcsa vagy kefe átmérője megnőhet munka közben a terhelések és a centrifugális erők hatására.

Általános biztonsági utasítások elektromos szerszámokhoz

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A szerszámhoz mellékelt összes biztonsági utasítást, használati utasítást, képet és előírást el kell olvasni. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

Minden utasítást és használati utasítást meg kell őrizni későbbi használatra.

Az "elektromos szerszám" kifejezés az összes következő figyelmeztetésben hálózatról (rugalmas tápegység) vagy akkumulátorról (mozgatható tápegység nélkül) működő elektromos kéziszerszámra vonatkozik.

1. A MUNKAKÖRNYEZET BIZTONSÁGA

- a) **A munkahelyeket tisztán és jól megvilágítva kell tartani.** A rendetlenség és a sötét terek gyakran okozzák a baleseteket.
- b) **Az elektromos kéziszerszámokat nem szabad robbanásveszélyes környezetben használni, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok vannak jelen.** Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyűjthatják a port vagy a gózöket.
- c) **Elektromos szerszám használatakor tartsa távol a gyerekektől és másoktól.** Ha a kezelőt megzavarják, elveszítheti uralmát az elvégzett tevékenység felett.

2. ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- a) **Az elektromos kéziszerszám hajlékony vezetéknak dugójának illeszkednie kell a hálózati aljzathoz.** A villákat semmilyen módon nem szabad módosítani. Védőföldeléssel rendelkező szerszámokhoz nem használható aljzatadapter. Azok a csatlakozók, amelyek nem sérültek meg a módosításuktól, és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- b) **A kezelők nem érinthetnek földelt tárgyakat, például csöveket, központi fűtési egységeket, tűzhelyeket és hűtőszekrényeket.** Az áramütés veszélye nagyobb, ha teste a földhöz van kötve.
- c) **Az elektromos kéziszerszámokat nem szabad esőnek, nedvességnek vagy nedvességnek kitenni.** Ha víz kerül az elektromos kéziszerszámba, megnő az áramütés veszélye.
- d) **A rugalmas kelléket nem szabad más célra felhasználni.** Az elektromos kéziszerszámot nem szabad a tápkábelnél fogva hordozni vagy húzni, és a csatlakozódugót sem szabad kihúzni a konnektorból. A bemenetet védeni kell hőtől, zsírtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- e) **Ha az elektromos kéziszerszámot a szabadban használja, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt kell használni.** A hosszabbító kábel használata kültéri használatra csökkenti az áramütés kockázatát.
- f) **Ha az elektromos kéziszerszámot nedves környezetben használja, RCD-vel védett tápegységet kell használni.** Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát. Az "RCD" kifejezés helyettesíthető a "fő áramkör megszakító (GFCI)" vagy a "szivárgási megszakító (ELCB)" kifejezéssel.

3. SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- a) **Az elektromos kéziszerszám használatakor a kezelőnek óvatosnak kell lennie, oda kell figyelnie arra, amit csinál, és koncentrálnia kell, és józanul kell gondolkodnia.** Tilos az elektromos kéziszerszámokat használni, ha a kezelő fáradt vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszám használata közbeni pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.
- b) **Használjon egyéni védőfelszerelést.** Mindig viseljen szemvédőt. A munkakörülményeknek

megfelelően használt védőfelszerelések, mint a légzőkészülék, csúszásmentes biztonsági cipő, kemény fejfedő vagy hallásvédő csökkenti a személyi sérülés kockázatát.

- c) **Kerülni kell a gép véletlen beindítását.** Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt csatlakoztatja és/vagy csatlakoztatja az akkumulátort, felemeli vagy szállítja a szerszámot. Balesetet okozhat, ha egy szerszámot a kapcsolón lévő ujjával visz, vagy bekapcsolt kapcsoló mellett csatlakoztat egy szerszámvillát.
- d) **A szerszám bekapcsolása előtt minden beállító szerszámot vagy kulcsot el kell távolítani.** Az elektromos kéziszerszám forgó részének maradó beállító szerszám vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- e) **A kezelő csak ott dolgozhat, ahol biztonságosan elérheti.** A kezelőnek minden stabil testtartást és egyensúlyt kell tartania. Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb irányítását előre nem látható helyzetekben.
- f) **Öltözön megfelelően.** Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. A kezelőnek meg kell győződnie arról, hogy haja és ruházata kellő távolságra van a mozgó alkatrészektől. A bő ruházat, ékszerek és hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.
- g) **Ahol a porelszívó és -gyűjtő berendezések csatlakoztatására van lehetőség, gondoskodni kell az ilyen berendezések csatlakoztatásáról és megfelelő használatáról.** Ezeknek az eszközöknek a használata csökkentheti a por okozta veszélyeket.
- h) **A kezelő nem engedheti meg, hogy a szerszám gyakori használatán alapuló rutin önelégültté váljon, és figyelmen kívül hagyja a szerszámbiztonsági elveket.** A gondatlan kezelés a másodperc törtrésze alatt súlyos sérülést okozhat.

4. AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- a) **Az elektromos kéziszerszámokat nem szabad túlterhelni.** Az elvégzett munkához megfelelő elektromos kéziszerszámot kell használni. A megfelelő elektromos kéziszerszám jobban és biztonságosabban fogja elvégezni azt a munkát, amelyre terveztek.
- b) **Tilos olyan elektromos kéziszerszámot használni, amelyet a kapcsolóval nem lehet be- és kikapcsolni.** minden olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet a kapcsolóval működtetni, veszélyes, és meg kell javítani.
- c) **Bármilyen beállítás elvégzése, tartozékok cseréje vagy az elektromos szerszámok tárolása előtt húzza ki az elektromos kéziszerszámot a konnektorból és/vagy vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból, ha az eltávolítható.** Ezek az óvintézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát.
- d) **A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat gyermekektől és az elektromos kéziszerszámot nem ismerő személyektől elzárva kell tárolni, vagy ezeknek az utasításoknak a használata tilos az elektromos kéziszerszámot.** Az elektromos szerszámok veszélyesek a tapasztalatlan felhasználók kezében.
- e) **Az elektromos szerszámokat és tartozékokat karban kell tartani.** Ellenőrizni kell a mozgó alkatrészek beállítását és mobilitásukat, különös tekintettel a repedésekre, törött alkatrészekre és minden olyan körülöményre, amely veszélyeztetheti az elektromos kéziszerszám működését. Ha a szerszám sérült, a további használat előtt meg kell javítani. Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak.
- f) **A vágószerszámokat élesen és tisztán kell tartani.** A megfelelően karbantartott és élezett vágószerszámok kisebb valószínűsséggel ragadnak bele az anyagba, beszorulnak és könnyebben irányíthatók.
- g) **Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és szerszámhegyeket stb. a jelen használati utasításnak megfelelően és az adott elektromos kéziszerszámhoz előírt módon kell használni, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát.** Veszélyes helyzetekhez vezethet, ha az elektromos szerszámokat a tervezettől eltérő tevékenységre használja.

- h) A fogantyúkat és a markolatfelületeket szárazon, tisztán és zsírmentesen kell tartani.**
A csúszós fogantyúk és markolatfelületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kézben tartását és ellenőrzését váratlan helyzetekben.

5. AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- a) **A szerszámot csak a gyártó által előírt töltővel töltse.** Egy adott típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő tűzveszélyt jelenthet, ha egy másik akkumulátorcsomaggal együtt használják.
- b) **Csak olyan akkumulátorral használja a szerszámot, amelyet kifejezetten a szerszámhoz terveztek.** Bármilyen más akkumulátorcsomag használata sérülést vagy tüzet okozhat.
- c) **Ha az akkumulátorcsomag nincs használatban, óvja más fémtárgyakkal, például gemkapcsokkal, érmékkel, kulcsokkal, szögekkel, csavarokkal vagy más kis fémtárgyakkal való érintkezéstől, amelyek az akkumulátor érintkezőinek a másikkal való érintkezését okozhatják.** Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- d) **Helytelen használat esetén folyadékok szivároghatnak ki az akkumulátorból; kerülje a velük való érintkezést.** Ha véletlenül ezekkel a folyadékokkal érintkezik, öblítse le vízzel az érintett területet. Ezenkívül, ha folyadék kerül a szemébe, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kilépő folyadékok gyulladást vagy égési sérülést okozhatnak.
- e) **Sérült vagy újjáépített akkumuláltort vagy szerszámot nem szabad használni.** A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
- f) **Az akkumulátorcsomagokat vagy a szerszámokat nem szabad tűznek vagy túlzott hőhatásnak kitenni.** Tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- g) **Minden töltési utasítást be kell tartani, és az akkumuláltort vagy a szerszámot nem szabad a használati útmutatóban megadott hőmérsékleti tartományon kívül tölteni.** A nem megfelelő töltés vagy az ezen a tartományon kívüli hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumuláltort és növelheti a tűzveszélyt.

6. SZOLGÁLTATÁS

- d) **Az akkus szerszámát szakképzett személlyel javítassa meg, azonos pótalkatrészek felhasználásával.** Ez ugyanolyan szintű szerszámbiztonságot biztosít, mint a javítás előtt.
- e) **A sérült akkumulátorcsomagokat soha nem szabad megjavítani.** Az akkumulátorcsomagok javítását csak a gyártó vagy egy hivatalos szervizközpont végezheti.

Töltő biztonsági utasítások



- Óvja a töltőt az esőtől és a nedvességtől. A töltő csak beltérben használható.
- A töltő csak a vezeték nélküli eszközökhez mellékelt akkumulátor töltésére szolgál, más akkumulátorok nem tölthetők. A töltőt nem tartalmazó akkumulátorok töltése tüzet vagy robbanást okozhat.
 - Tartsa tisztán a töltőt.
 - minden használat előtt ellenőrizze, hogy a töltő jó állapotban van-e, beleértve a tápkábelt is.
 - Ne használja a töltőt erősen gyűlékony tárgyakon és anyagokon (pl. papír), illetve robbanásveszélyes és/vagy gyűlékony légkörben.
 - Töltés közben minden gondoskodjon megfelelő szellőzésről, mert az akkumulátorból gőzök

vagy elektrolitok szivároghatnak ki, ha az akkumulátor helytelen kezelés/károsodás miatt megsérül.

- Ne használja a töltőt erősen gyúlékony tárgyakon és anyagokon (pl. papír), illetve robbanásveszélyes és/vagy gyúlékony légkörben.
- Töltés közben mindenkor gondoskodjon megfelelő szellőzésről, mert az akkumulátorból gőzök vagy elektrolitok szivároghatnak ki, ha az akkumulátor helytelen kezelés/károsodás miatt megsérül.
- Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt a fali aljzatból. ne hagyja a tápegységhez csatlakoztatva a szükségesnél tovább.
- Ne használják a töltőt olyan személyek (beleértve a gyermeket is), akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossága vagy tapasztalata és ismereteik hiánya miatt nem tudják biztonságosan használni a készüléket felügyelet vagy utasítás nélkül. Gyermek nem játszhatnak a készülékkel. Általánosságban elmondható, hogy a nagyon kisgyermekek (0-3 éves korig) és fiatalabb gyermek (3 év felett 8 év alatt) felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket. Elismert tény, hogy a súlyosan fogyatékos embereknek az ebben a szabványban (EN 60335) meghatározott szinteken kívüli szükségleteik lehetnek.

Akkumulátor biztonsági utasítások

- Az akkumulátort száraz helyen tárolja és töltse, és ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön bele.
- Soha ne tegye ki az akkumulátort közvetlen napsugárzásnak vagy 50 °C feletti hőmérsékletnek.
- Az akkumulátort csak a töltéshez szükséges ideig töltse, lásd. jelzőfény a töltőn.
- Az akkumulátor csatlakozót tartsa tiszta, eltömődéstől, deformációtól és rövidzárlattól mentesen.
- Óvja az akkumulátort az ütésekkel, nedvességtől, és soha ne nyissa fel vagy mechanikusan károsítsa az akkumulátort.
- Soha ne égesse el, ne dobja vízbe vagy a környezetbe, hanem környezetbarát módon ártalmatlanítja.
- Kerülje a bőrrel való érintkezést, ha az akkumulátor megsérül, és az akkumulátor nem megfelelő kezelése miatt elektrolit szivárog. Ha bőrre kerül, alaposan mossa le vízzel. Az akkumulátorból kiszivárgó folyadékok gyulladást, égési sérüléseket vagy égési sérüléseket okozhatnak. Szembe kerülés esetén alaposan öblítse ki tiszta vízzel és azonnal forduljon orvoshoz, lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz az eljárásról.

Tárolás

- Az akkumulátoros szerszámokat száraz helyen, gyermekktől elzárva tárolja. Biztonsági okokból vegye ki az akkumulátort az akkumulátoros szerszám tárolása előtt. Ha az akkumulátort behelyezi az akkus szerszámba, az gyorsabban lemerül. Óvja az akkumulátort és a szerszámokat fagyótól, magas hőmérséklettől, nedvességtől és víztől.

Szimbólumok jelentése a címkéken

--	--	--

	Használat előtt olvassa el az utasításokat.
	Használjon tanúsított szem- és fülvédőt megfelelő szintű védelemmel.
	Használjon tanúsított légzésvédőt megfelelő szintű védelemmel.
	Megfelel a vonatkozó EU követelményeknek.
	Második érintésvédelmi osztály. Kettős szigetelés.
	A töltő csak beltéri használatra készült. Esőtől és nedvességtől óvni kell.
	DC áram/feszültség.
	Az aljzat az akkumulátor egyenáramú töltésére szolgál.
	Biztosíték az aktuális érték jelzésével A-ban.
	Vigyázat, figyelmeztetés, kövesse az utasításokat.
	Az akkumulátor elkülönített hulladékgyűjtése, lásd alább.
	Elektromos hulladék elkülönített gyűjtése, lásd alább.
	Ne tegye ki az akkumulátort közvetlen napfénynek vagy 50 °C feletti hőmérsékletnek.
	Ne dobja az akkumulátort vízbe vagy a környezetbe.
	Ne égesse el az akkumulátort.

SN	Sorozatszám a gyártás évével, hónapjával együtt
----	--

Hulladék elhelyezés

CSOMAGOLÁS

- Dobja a csomagolást a megfelelő hulladékgyűjtőbe.

AKKUMULÁTOROS ELEKTROMOS SZERSZÁMOK



Az (EU) 2012/19 európai irányelv értelmében az elektromos és elektronikus berendezéseket nem lehet vegyes hulladékként kidobni, de ezeket ökológiai ártalmatlanítás céljából vissza kell vinni az elektromos berendezések visszavételére a kijelölt gyűjtőhelyekre. Az akkus szerszám visszaküldése előtt távolítsa el az akkumulátort, amelyet környezetbarát módon külön kell ártalmatlanítani. A gyűjtőpontokról az önkormányzati hivatalban kap tájékoztatást.

AKKUMULÁTOR



Az akkumulátor a környezetre veszélyes patronokat tartalmaz, ezért környezetbarát újrahasznosítás/megsemmisítés céljából vigye vissza a használt akkumulátorok / elemek gyűjtőhelyére. Az Akkumulátorokról és Elemekről szóló 2006/66 EC európai irányelv értelmében a használhatatlan elemeket nem szabad a vegyes hulladékkal együtt vagy a környezetbe ártalmatlanítani. A gyűjtőpontokról az önkormányzati hivatalban kap tájékoztatást.

Jótállási idő és feltételek (a hibás teljesítés jogá)

Ha a vevő kéri, az eladó köteles a vevő részére a szavatossági feltételeket (hibás teljesítés jogát) a jogszabályoknak megfelelően írásban megadni.

GARANCIA ÉS GARANCIA UTÁNI SZERVIZ

Az áru garanciális javításához való jog gyakorlásához vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől az árut vásárolta.

EU megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó Levior s.r.o. • Tovačovská 3488, CZ-750 02 Přerov kijelenti, hogy az utólag megjelölt készülékek koncepciójuk és felépítésük, valamint a piacra felsorolt kivitelek alapján megfelelnek az Európai Unió alább felsorolt követelményeinek. Ez a nyilatkozat a gyártó kizárálagos felelősséggére kerül kiadásra.

A nyilatkozat tárgyai - termék azonosítás:

Vezeték nélküli sarokcsiszoló:

28032 Vezeték nélküli sarokcsiszoló

megfelelnek a következő harmonizált szabványoknak, beleértve azok módosító mellékleteit, ha vannak ilyenek, amelyek a következő harmonizációs rendelkezéseknek való megfelelést jelentik ki:

2006/42 ES:

EN 62841-1:2015, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 akkus fűrőcsavarozók; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 akkus ütvecsavarozó; EN 60745-1:2009, EN 60745-2-6:2010 akkus kalapács; EN 60745-1:2009, EN 60745-2-3:2011 akkumulátoros sarokcsiszoló; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 akkus többfunkciós szerszám; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-5:2014 akkus körfűrész; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014, akkumulátoros csiszológép; EN 60745-1:2009/A11:2010, EN 60745-2-16:2010 vezeték nélküli tűzögép; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-11:2016 akkus dugattyús fűrész; EN 62841-1:2015, EN 62841-2-11:2016 akkus szúrófűrész; Az EN 60598-2-5:2015 szabvány az EN 60598-1:2015 szabvány 9.2. pontjával együtt használva, vezeték nélküli led lámpa; EN 62841-2015, EN 62841-2-2:2014 akkus csavarhúzó.

(EU) 2014/35:

EN 60335-1:2012, EN 60335-2-29:2004; EN 62233:2008 töltők

(EU) 2014/30:

EN 55014-1:2006 28.4.2020-ig / ezt követően EN 55014-1:2017; EN 55014-2:1997 25.3.2018-ig / ezt követően EN 55014-2:2015; továbbá töltőkhöz: EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

(EU) 2011/65: EN 50581:2012

EN 62133:2013 14.3.2020-ig / továbbiakban EN 62133:2017, UN 38.3 akkumulátor

A 2006/42 EK és 2000/14 EK műszaki dokumentáció kitöltését Ondřej Marek végezte, székhelye a gyártó címén.

A műszaki dokumentáció (2006/42 EK, 2000/14 EK) elérhető a gyártó címén.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításának helye és dátuma: Přerov, 30.1.2022

A gyártó nevében EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállítására jogosult személy

(aláírás, név, tisztség):

 LEVIOR s.r.o.[®]

Tovačovská 3488/28, 750 02 Přerov
IČO 61973939 DIČ CZ61973939
tel.: 581 746 256-8, fax: 581 746 255

Ondřej Marek


Ügyvezető igazgató Levior s.r.o.